

DM5E

Manuel d'instructions



DM5E

Jauge d'épaisseur de corrosion

Manuel d'instructions

P/N 1259551 Rév. 4
Décembre 2020

waygate-tech.com

©2020 Waygate Technologies, Etats-Unis. Tous droits réservés.
Contenu technique susceptible d'être modifié sans préavis.

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Chapitre 1. Informations générales

- 1.1 Alimentation du DM5E 1
- 1.2 Allumage et extinction de l'appareil 3
- 1.3 Caractéristiques principales du DM5E 3
 - 1.3.1 Appareil de mesure d'épaisseur de corrosion DM5E basique 5
- 1.4 Contenu de ce manuel 6

Chapitre 2. Touches, système de menu et affichages

- 2.1 Fonctions des touches 7
- 2.2 Écrans d'affichage 9
- 2.3 Travailler avec l'écran Configuration 14

Chapitre 3. Régler le DM5E

3.1 Raccorder le palpeur et charger un réglage	18
3.2 Configurer l'appareil	21
3.2.1 Régler le gain de l'appareil	23
3.2.2 Régler la fréquence de récurrence	24
3.2.3 Saisir l'épaisseur nominale	25
3.3 Calibrage de l'appareil	26
3.4 Ajuster le seuil pour alarme de valeur mini et maxi	30
3.5 Plage d'affichage B-SCAN	31
3.6 Bloquer et débloquer les touches	32

Chapitre 4. Mesurer l'épaisseur

4.1 Sélectionner le mode d'affichage de valeur mesurée	36
4.2 Mode d'affichage de valeur Normal	39
4.3 Modes d'affichage de mesure Min Scan et Max Scan	40
4.4 Mode d'affichage Différence/taux de réduction	41
4.5 Mode d'affichage de mesure B-SCAN	42
4.6 Mode d'affichage de mesure Dual Multi	43

Chapitre 5. Travailler avec l'option Data Recorder

5.1	Créer un nouveau fichier de données	46
5.2	Charger et effacer des fichiers enregistrés	49
5.2.1	Charger un fichier de données	49
5.2.2	Effacer un fichier de données	50
5.3	Enregistrer les épaisseurs dans des fichiers de données	50
5.3.1	Enregistrer la valeur minimum de B-Scan dans des fichiers de données	51
5.3.2	Naviguer dans le fichier de données	51

Chapitre 6. Dispositif E/S

6.1	Raccordement du DM5E à un PC	54
-----	------------------------------	----

Chapitre 7. Caractéristiques techniques

7.1	Données de l'appareil	56
7.2	Option Data Recorder	60
7.3	Données palpeur/traducteur DM5E	61

Chapitre 8. Entretien

8.1 Entretien de l'appareil	63
8.2 Manipulation correcte des câbles	63
8.3 Batteries	63

Annexe A. Informations supplémentaires

A.1 Réinitialiser le logiciel	66
A.2 Mises à jour du microprogramme	67
A.3 Informations concernant le site Internet	69
A.4 Déclaration de conformité CEM	70
A.5 Sites de fabrication et de service clientèle	71

Annexe B. Conformité environnementale

B.1 Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	74
B.2 Mise au rebut des batteries	75
B.2.1 Que signifie le marquage ?	75
B.2.2 Les risques et votre rôle dans leur réduction	76

Avis important

Chaque utilisateur d'un appareil de mesure d'épaisseur à ultrasons Waygate Technologies doit lire et comprendre les informations suivantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des erreurs de mesures d'épaisseurs ou des erreurs de résultats de contrôle. D'autre part, toute décision basée sur des résultats erronés peut entraîner des dégâts matériels ou des dommages corporels voir mortels.

Avertissements généraux

Trois éléments essentiels sont nécessaires pour l'utilisation d'un appareil de contrôle à ultrasons :

- Une sélection correcte de l'équipement de contrôle
- La connaissance des « exigences spécifiques de l'application de contrôle »
- La formation de l'opérateur à l'utilisation de l'appareil

Ce manuel d'instructions fournit des instructions se référant aux réglages et aux opérations de base de l'appareil de mesure d'épaisseur. D'autres facteurs affectent cependant l'utilisation de l'équipement de contrôle à ultrasons. Les informations spécifiques concernant ces facteurs additionnels dépassent l'étendue de ce manuel. L'opérateur devra se référer aux manuels de référence au sujet des contrôles ultrasonores pour des informations plus détaillées.

Formation des opérateurs

Les opérateurs doivent être formés avant d'utiliser un équipement de contrôle à ultrasons. Les opérateurs doivent être initiés aux procédés de contrôles ultrasonores en général et aux aspects du contrôle en particulier. Les opérateurs doivent comprendre :

- La théorie de propagation des ondes sonores
- Les effets de la vitesse du son dans le matériau à contrôler
- Le comportement de l'onde sonore quand deux matériaux différents sont en contact
- Les zones couvertes par le faisceau ultrasonore

Des informations plus spécifiques sur la formation des opérateurs, la qualification, la certification et les spécifications de test sont disponibles auprès de diverses sociétés techniques, groupes industriels et agences gouvernementales.

Limites de contrôle

En contrôle ultrasonore, l'information est seulement obtenue dans les limites du faisceau ultrasonore. Les opérateurs doivent être très prudents quand ils tirent des conclusions se référant au matériau à contrôler hors des limites du faisceau ultrasonore. Par exemple, lors du contrôle des grandes pièces, il peut être impossible ou bien peu pratique d'inspecter l'objet en entier.

Si une inspection partielle doit être effectuée, les zones spécifiques à contrôler devront être désignées à l'opérateur. Des conclusions quant à l'état des zones non contrôlées, basées sur les données des zones évaluées, ne devront être tirées que par du personnel compétent formé aux techniques de statistiques et de probabilités applicables. Les matériaux soumis à l'érosion ou à la corrosion, dans lesquels les états peuvent varier considérablement dans n'importe quelle zone, ne doivent être évalués que par des opérateurs compétents et expérimentés.

Les faisceaux sonores sont réfléchis à partir de la première interface rencontrée. Du fait de la géométrie de la pièce et de celle des défauts ou du fait de recouvrement de surfaces, les mesureurs d'épaisseurs peuvent mesurer la distance d'un défaut interne plutôt que celle du fond du matériau. Les opérateurs doivent s'assurer que l'épaisseur totale du matériau à contrôler est inspectée.

Procédés critiques de mesure d'épaisseur ultrasonore

Les procédés suivants doivent être observés par tous les utilisateurs d'appareils de mesureurs d'épaisseur à ultrasons afin de minimiser les erreurs dans les résultats de contrôle.

1. *Calibrage de vitesse du son*

Le principe de fonctionnement d'un appareil de mesure d'épaisseurs est de mesurer le temps de vol d'une impulsion ultrasonore à travers la pièce à contrôler et de multiplier ce temps par la vitesse du son dans le matériau. L'erreur de mesure d'épaisseur est minimisée par le fait que l'appareil a été calibré avec la vitesse du son du matériau à contrôler. Les vitesses du son effectives varient souvent considérablement par rapport aux valeurs indiquées dans les tableaux publiés. Dans tous les cas, les meilleurs résultats seront obtenus si l'appareil est calibré sur un bloc de référence constitué du même matériau que la pièce à contrôler; ce bloc doit être plat, lisse et avoir la même épaisseur que l'épaisseur maximum de la pièce à contrôler.

Les opérateurs doivent savoir que la vitesse du son n'est pas constante; des traitements thermiques, par exemple, peuvent entraîner des variations considérables dans la vitesse du son. Ceci doit être pris en compte lors de l'évaluation de la précision de la valeur mesurée produite par cet appareil. Les appareils devraient toujours être calibrés avant d'effectuer un contrôle, et le calibrage devrait être vérifié après le contrôle pour minimiser les erreurs de contrôle.

2. *Procédure de réglage du zéro palpeur*

Avant de calibrer avec un palpeur à contact direct, la procédure de réglage du zéro du palpeur doit être effectuée. Si cette procédure n'est pas effectuée ou est mal effectuée, les valeurs mesurées seront erronées.

Procédés critiques de mesure d'épaisseur ultrasonore (suite)

3. *Effets de la température sur le calibrage*

Les variations de température changent la vitesse du son des matériaux et des lignes de retard des palpeurs. Tous les calibrages devraient être effectués sur site en utilisant des blocs de référence ayant la même température que la pièce à contrôler pour minimiser les erreurs dues aux variations de température.

4. *Sélection du palpeur*

Le palpeur utilisé pour le contrôle doit être en bon état sans usure notable de sa face avant. Les palpeurs fortement détériorés par l'usure auront un champ de mesure effectif réduit. Le gamme de mesure spécifiée du palpeur doit inclure la gamme d'épaisseurs complète à contrôler. La température du matériau à contrôler doit être située dans la gamme d'utilisation du palpeur.

5. *Utilisation de couplants*

Les opérateurs doivent savoir comment utiliser les couplants ultrasonores. Des techniques de contrôle doivent être développées pour permettre d'utiliser et d'appliquer le couplant d'une manière constante pour minimiser les variations d'épaisseur de la couche de couplant et donc les erreurs de mesure. Le calibrage et le contrôle effectif devront être effectués dans des conditions de couplage similaires en utilisant une quantité minimale de couplant et en appliquant la même pression sur le palpeur.

Procédés critiques de mesure d'épaisseur ultrasonore (suite)

6. *Doublage*

Dans certaines conditions, les mesureurs d'épaisseurs par ultrasons indiquent des valeurs mesurées qui sont deux fois (ou, dans quelques cas, trois fois) plus grandes que l'épaisseur effective du matériau à mesurer. Cet effet, généralement connu sous le nom de « doublage », peut se manifester lors de mesures réalisées sous la limite inférieure de mesure du palpeur. Cependant, si le palpeur utilisé est détérioré par l'usure, il y aura risque de doublage même lors d'une mesure d'épaisseur supérieure au minimum du champ spécifié du palpeur.

Si un palpeur neuf est utilisé, toute mesure inférieure au double du minimum spécifié du palpeur pourrait être une valeur « doublée ». De ce fait, l'épaisseur du matériau à contrôler devra être vérifiée par l'emploi d'autres méthodes. Si le palpeur montre quelques signes d'usure, le doublage pourra se produire lors du 2e écho ou d'autres combinaisons de signal peuvent produire un signal lisible. La valeur mesurée par l'appareil et l'épaisseur apparente sont jusqu'à deux fois plus grandes que la valeur effective, ce qui donne une épaisseur supérieure au double champ minimum spécifié. L'épaisseur doit être déterminée par un calibrage de la combinaison appareil/palpeur sur des blocs de référence représentant la gamme complète des épaisseurs possibles dans ce contrôle. Cela est particulièrement important quand on soumet la pièce à contrôler à une mesure ultrasonore pour la première fois ou dans le cas où l'historique des épaisseurs de l'objet à contrôler serait inconnue.

Informations sur la sécurité

IMPORTANT : *Le DM5E est un appareil de contrôle de matériau. Toute utilisation pour des applications médicales ou à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DM5E ne peut être utilisé qu'en milieu industriel.*

IMPORTANT : *Le DM5E requiert deux piles AA pour fonctionner. Pour un fonctionnement à pile, utilisez uniquement les produits que nous recommandons. Nous préconisons l'utilisation de piles de marques connues.*

IMPORTANT : *La mise au rebut des tous les composants du DM5E et de ses piles doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur. Voir Annexe B, Conformité environnementale, pour plus d'informations.*

Logiciel

Selon l'état actuel de la technique, les logiciels ne sont jamais complètement exempts d'erreurs. Avant d'utiliser un équipement de test contrôlé par un logiciel, veuillez vous assurer que les fonctions requises sont en parfait état de marche dans la combinaison souhaitée.

Défauts / Erreurs et contraintes exceptionnelles

Si vous avez des raisons de penser qu'il n'est plus possible d'utiliser votre DM5E en toute sécurité, déconnectez-le et protégez-le contre toute nouvelle connexion accidentelle. Au besoin, retirez les batteries.

L'utilisation sécuritaire n'est plus possible si :

- l'appareil présente des dégâts visibles
- l'appareil ne fonctionne plus parfaitement
- l'appareil a été stocké pendant une période prolongée dans de mauvaises conditions (telles que des températures exceptionnelles et/ou une hygrométrie particulièrement élevée, ou encore dans un environnement corrosif),
- l'appareil a été soumis à de fortes contraintes pendant le transport

Service après-vente

Nous avons déployé tous nos efforts pour vous fournir un produit fiable. Cependant, s'il était nécessaire d'intervenir sur votre appareil, GE Inspection Technologies tient à votre disposition un nombre de centres SAV dits « *Factory Trained Service Centers* ». Pour trouver le centre le plus proche, voir le dos de ce manuel.

Chapitre 1. Informations générales

Le DM5E est un appareil de mesure d'épaisseur de corrosion à ultrasons. L'appareil est disponible en trois versions :

- DM5E Basique
- DM5E avec fonction Dual Multi
- DM5E DL avec Dual Multi et Data Recorder

Ce chapitre présente les caractéristiques principales du DM5E, et le chapitre suivant explique les fonctions accessibles par touches et le contenu des menus d'écran. Il est absolument nécessaire de lire les informations figurant dans ces deux chapitres. Elles facilitent la compréhension des informations plus détaillées données dans les chapitres ultérieurs de ce manuel.

1.1 Alimentation du DM5E

L'appareil est alimenté par deux piles « AA », offrant jusqu'à 100 heures d'autonomie. Pour insérer les piles, retirez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué en *Figure 1* à la page 2.

IMPORTANT : *Vous ne pouvez pas charger ou alimenter le DM5E par son port USB.*

1.1 Alimentation du DM5E (suite)

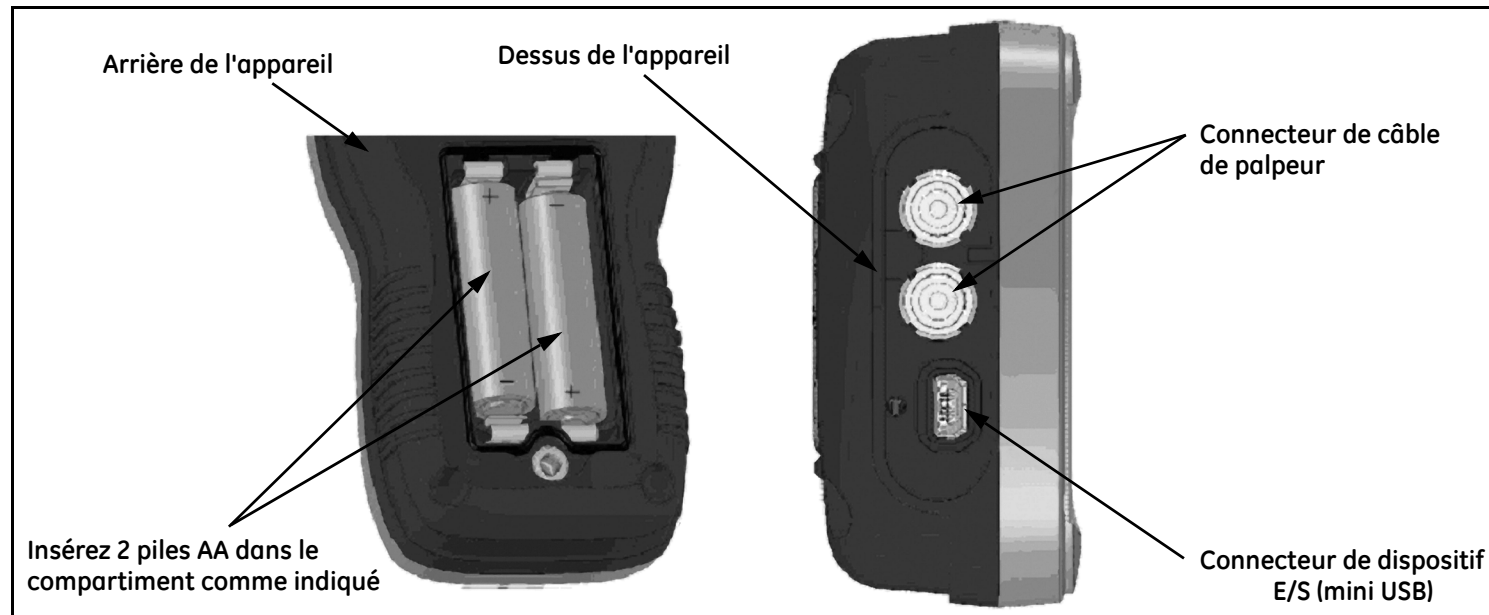





Figure 1 : Connexions et piles du DM5E (représentées avec le couvercle de piles retiré)

1.1 Alimentation du DM5E (suite)

Veillez remplacer les piles sans délai si l'indicateur de charge des piles indique une charge faible . Le DM5E s'éteint automatiquement si les piles sont trop faibles pour une utilisation fiable. Toutefois, vos réglages seront enregistrés et restaurés si vous rallumez l'appareil. Veillez à toujours avoir des piles de rechange à disposition lors des travaux sur sites.

1.2 Allumage et extinction de l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'active. Pour éteindre l'appareil, appuyez la touche  en la maintenant enfoncée.

1.3 Caractéristiques principales du DM5E

- Affichage des valeurs mesurées à l'aide de grands chiffres (contour uniquement ou remplis).
- Barregraphe et alarmes
- Réglages de paramètres standards et customisés
- Compatible avec le nouveau jeu de palpeurs DA5xx
- Nomination alphanumérique des fichiers de données (DM5E DL)

1.3 Caractéristiques principales du DM5E (suite)

- Verrouillage des fonctions par mot de passe
- Grand afficheur LCD avec rétroéclairage et contraste réglable
- Importation des fichiers Data Recorder directement dans (DM5E DL)
- Environ 100 heures d'autonomie avec 2 piles AlMn de type AA
- Menu simple avec un seul niveau
- Différentes langues sélectionnables
- Résolution de mesure définie par l'utilisateur réglable jusqu'à 0,01 mm
- Les modes de mesure Normal (épaisseur), MinScan, MaxScan, et Différence/Taux de réduction sont standard.
- B-Scan temporisé
- Fonction Dual Multi en option (DM5E et DM5E DL)
- Data Recorder (Enregistreur de données) en option (DM5E DL) pour l'enregistrement de jusqu'à 50 000 valeurs mesurées dans un fichier de données.
- Mises à jour de champ disponibles
- Compatible avec les logiciels UltraMATE[®] et UltraMATE LITE[®]

1.3.1 Appareil de mesure d'épaisseur de corrosion DM5E basique

1.3.1a Contenu de l'appareil DM5E basique

- Appareil DM5E
- 2 piles AA.
- Mallette de transport.
- Couplant
- Outil logiciel de mise à jour sur clé USB (requiert un câble de raccordement mini-USB à un PC)
- Manuel d'exploitation sur clé USB
- Cartes d'instructions
- Certificat de conformité

Remarque : *Un câble de raccordement mini-USB à un PC n'est inclus qu'avec la version DM5EDL. Ce câble peut être acheté séparément pour une utilisation avec la version DM5E Basic ou DM5E.*

1.3.1b Versions de l'appareil

- DM5E Basique
- DM5E avec fonction Dual Multi
- DM5E DL avec Dual Multi et Data Recorder

1.4 Contenu de ce manuel

Ce *Manuel d'instructions* DM5E est divisé en huit chapitres et une annexe. Tous les chapitres s'appliquent à toutes les versions de l'appareil à l'exception de deux fonctions :

- *Data Recorder*, qui est décrite au *Chapitre 5*, ne s'applique qu'à la version DM5E DL.
- *Le mode Dual Multi* ne s'applique qu'au DM5E avec fonction Dual Multi et au DM5E DL.

Remarque : *Tout DM5E peut être mis à jour pour incorporer les fonctions ci-dessus.*

Chapitre 2. Touches, système de menu et affichages

L'affichage, les touches, et les commandes fonctionnelles du DM5E sont faciles à comprendre et à utiliser. Ce chapitre présente un bref aperçu de toutes les fonctions que vous pouvez utiliser à l'aide des touches et de l'écran. De plus, vous trouverez des références vers d'autres chapitres du présent manuel, y compris des informations détaillées.

Remarque : L'affichage du DM5E dépend des options installées et des réglages choisis. Les affichages d'écran représentés dans ce chapitre sont de manière typique les affichages que l'on retrouve dans toutes les configurations de l'appareil.

2.1 Fonctions des touches

Les touches de l'appareil incluent une combinaison de touches dédiées et de touches de fonctions virtuelles. Les fonctions des touches, illustrées en Figure 2 à la page 8, sont les suivantes :

- **Flèches** – Pour ajuster la valeur du paramètre sélectionné et pour la navigation dans l'écran.
- **Touches de fonction** – Pour activer toute commande fonctionnelle affichée directement au-dessus de la touche.
- **Touche Cal/On** – Appuyez une fois pour lancer le processus de calibrage ou pour faire des sélections dans l'écran. Appuyez sur ON et OFF pour démarrer ou arrêter l'appareil.
- **Touche Mode** – Pour activer les modes d'affichage standard et tout mode d'affichage optionnel installé.

2.1 Fonctions des touches (suite)

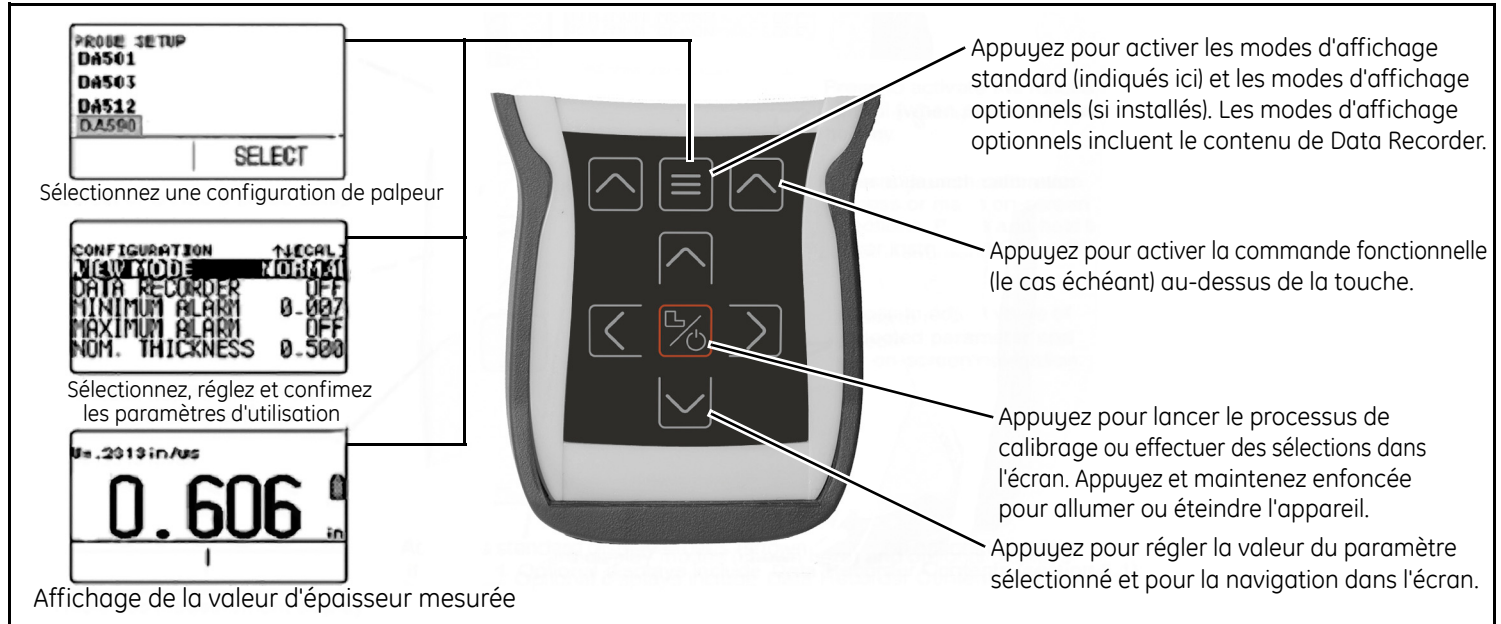


Figure 2 : Touches et fonctions des touches du DM5E

2.2 Écrans d'affichage

Cette section décrit les principaux modes d'affichage du DM5E y compris :

- **Mode d'affichage des valeurs mesurées** – indique l'épaisseur mesurée, contient les icônes d'état, affiche l'emplacement et le nom du fichier enregistré (lorsque l'option Data Recorder est installée et activée). La *Figure 3 à la page 10* affiche quatre écrans d'affichage représentatifs. L'apparence de l'affichage varie selon les options installées de l'appareil et selon les paramètres d'affichage de l'instrument. Des modes d'affichage de mesure supplémentaires sont disponibles lorsque les options Dual Multi ou Data Recorder sont installées.
- **Probe Setup** – Permet à l'utilisateur de charger des réglages enregistrés, chacun correspondant à un modèle de palpeur spécifique (voir *Figure 4 à la page 11*).
- **File Display** – Permet à l'utilisateur de créer et d'enregistrer des valeurs d'épaisseur mesurées dans un fichier enregistré. Elle sera seulement possible si l'option Data Recorder est installée et activée (voir *Figure 5 à la page 12*). Une fois installée et activée, l'option Data Recorder permet à l'utilisateur de créer des fichiers de données, d'enregistrer des valeurs d'épaisseur mesurées, et de naviguer dans le contenu des fichiers.
- **Configuration** – Permet d'accéder aux commandes de l'appareil. Les commandes sur l'écran dépendent des options installées (voir *Figure 6 à la page 13*). Le contenu de l'affichage Configuration dépend de la configuration de l'option installée de l'appareil.

2.2 Écrans d'affichage (suite)

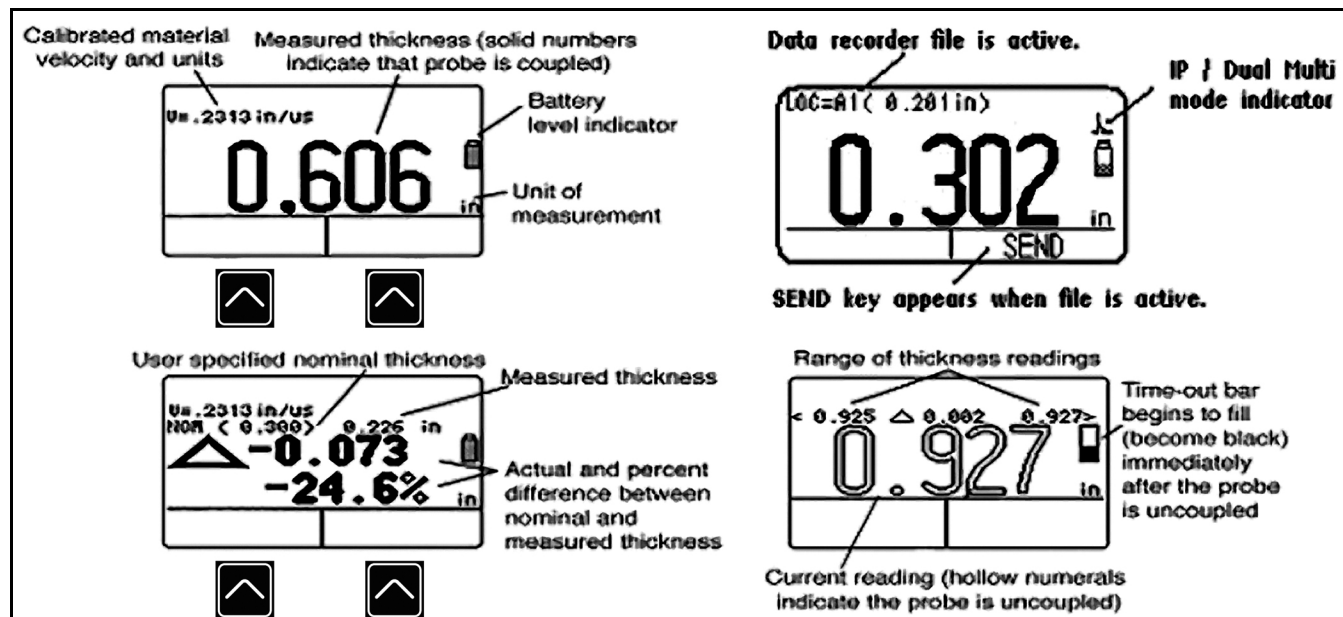


Figure 3 : Mode d'affichage des valeurs mesurées

2.2 Écrans d'affichage (suite)

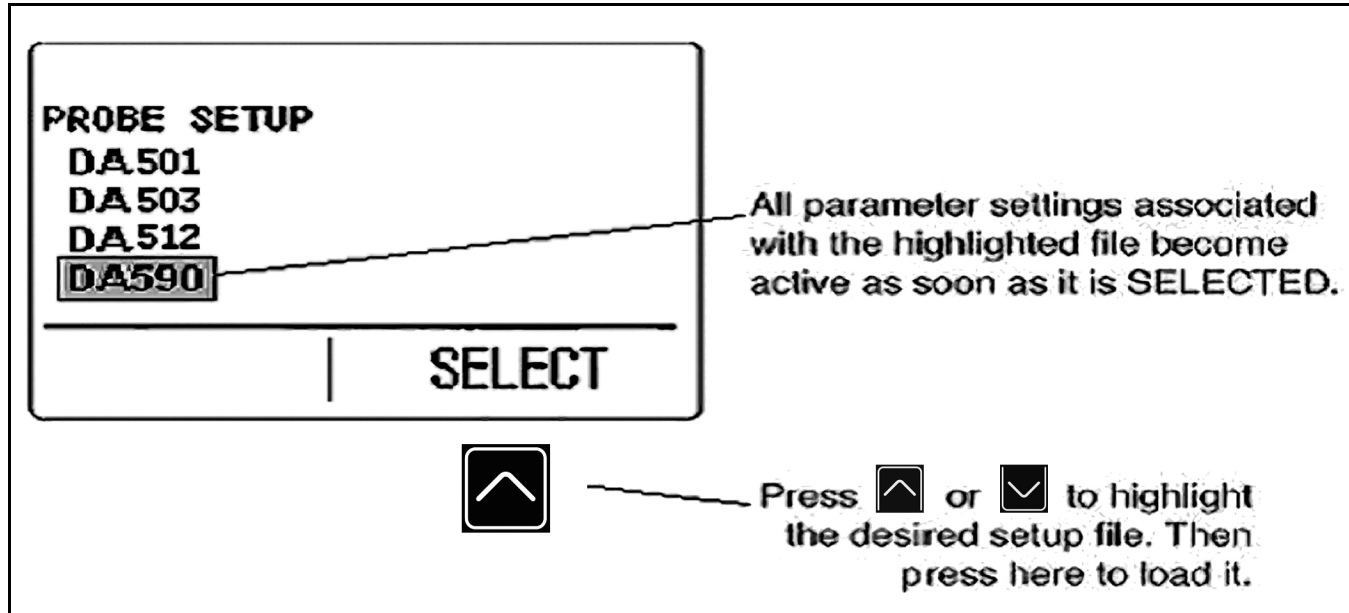



Figure 4 : Mode d'affichage des réglages du palpeur

2.2 Écrans d'affichage (suite)

Press  to access the CONFIGURATION display, then turn the DATA RECORDER on

FILE SELECT ↑↓[CAL]

NO ACTIVE FILE



MM

TTS1

TTS2

TTS3

ERASE | DONE

Press  to access the File Listing / Creation display – then press  below FILES to display this list

ROW LEFT TO RIGHT ↑↓



ROWS: 3 COLS: 3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CANCEL | DONE

Press  to access the File Listing / Creation display – then press  below CREATE to display this screen

NEW FILENAME: ↑↓↔[CAL]

TT

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

SPC

BACKSPACE | DONE

Active file location. When a thickness reading is stored here, the location below this will become the next active location as dictated by the ADVANCE DIRECTION setting.

TTS1XX

	A	B	C
1	EMPTY	0.000	EMPTY
2	EMPTY	EMPTY	EMPTY
3	EMPTY	EMPTY	EMPTY

HOME | SEND

Figure 5 : Mode d'affichage des fichiers

2.2 Écrans d'affichage (suite)

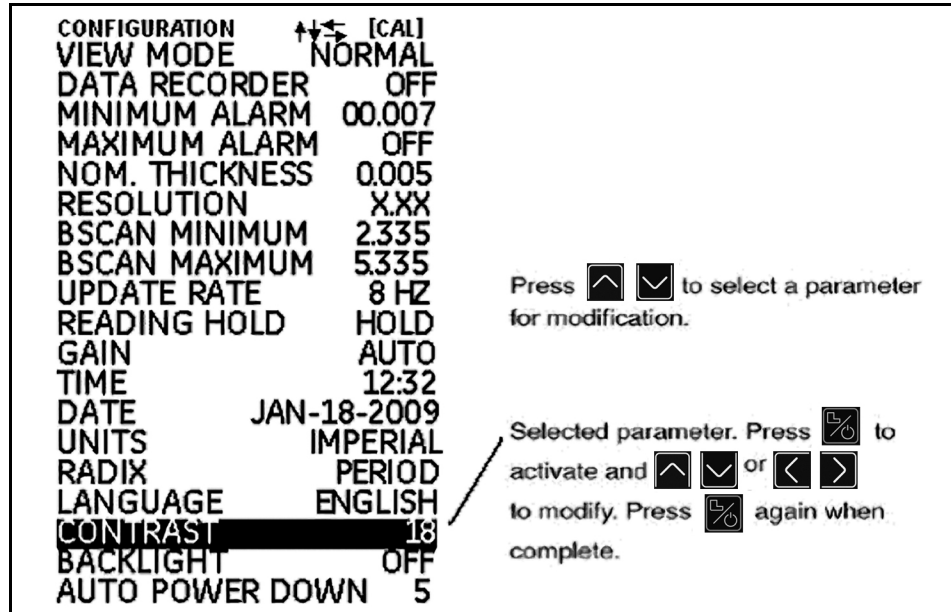





Figure 6 : Mode d'affichage de la configuration

2.3 Travailler avec l'écran Configuration


En appuyant plusieurs fois de suite sur , vous pouvez accéder à l'affichage *Configuration* et vous pouvez régler les paramètres DM5E suivants :

- **VIEW MODE** – Dans les appareils basique, ce paramètre offre cinq réglages. Voir *Section 4.1 à la page 36* pour sélectionner la vue à afficher.
- **DATA RECORDER** – Mettez cette fonction sur ON pour activer l'option Data Recorder. La fonction d'enregistrement, la vue Fichier sont maintenant actives.
- **MINIMUM ALARM** – Active et définit la valeur d'alarme minimum (voir *Section 3.4 à la page 30*).
- **MAXIMUM ALARM** – Active et définit la valeur d'alarme maximum (voir *Section 3.4 à la page 30*).
- **UNITS** – Définit Inch ou Millimètres comme unités (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **NOMINAL THICKNESS** – Entrez ici l'épaisseur nominale. Elle est utilisée pour le calcul de l'écart absolu et relatif lorsqu'elle est sélectionnée par le paramètre *VIEW MODE* (voir *Section 3.2.3 à la page 25*).
- **RESOLUTION** – Détermine le format (nombre de décimales) de la valeur d'épaisseur mesurée affichée à l'écran et enregistrée dans un fichier Data Recorder.
- **UPDATE RATE** – Définit la fréquence de récurrence de la valeur mesurée (voir *Section 3.2.2 à la page 24*).

2.3 Travailler avec l'écran Configuration (suite)

- **BACKLIGHT** – Sert à activer/désactiver le rétroéclairage. Le réglage AUTO active le rétro-éclairage dès qu'une touche est actionnée ou qu'un palpeur est couplé.
- **CONTRAST** – Sélectionnez cette commande puis appuyez sur  ou sur  pour régler le niveau de contraste de l'affichage.
- **LANGUAGE** – Définit la langue d'affichage de l'appareil (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **BSCAN MINIMUM** – Définit la valeur minimum pouvant être représentée par graphique en cours du BSCAN (voir *Section 3.2.1 à la page 23*).
- **BSCAN MAXIMUM** – Définit la valeur maximum pouvant être représentée par graphique en cours du BSCAN (voir *Section 3.2.1 à la page 23*).
- **DUAL MULTI** – Utilisé pour passer du mode d'essai Dual Multi au mode IP, lorsque l'option Dual Multi est autorisée (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **READING HOLD** – Peut être réglé pour conserver la dernière valeur mesurée lorsque le palpeur est découplé en mode de mesure (voir *Section 3.2 à la page 21*).

2.3 Travailler avec l'écran Configuration (suite)

- **TIME** – Sert à régler l'heure actuelle (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **DATE** – Sert à régler la date actuelle (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **GAIN** – Sert à sélectionner un niveau différent de gain (LOW/HIGH/AUTO/DEFAULT) (BAS/HAUT/AUTO/PAR DEFALT) (voir *Section 3.2.1 à la page 23*).
- **RADIX** – Sélectionne un point (.) ou une virgule (,) à utiliser comme décimale (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- **AUTO POWER DOWN** – Lorsqu'elle est activée (sur ON), cette commande économise les piles en éteignant l'appareil si aucune touche n'est actionnée ou qu'aucune mesure n'est effectuée pendant un nombre déterminé de minutes. Lorsqu'elle est désactivée (sur OFF), l'appareil ne s'éteint que lorsque la touche  est actionnée et maintenue enfoncée.

Chapitre 3. Régler le DM5E

Avant de mesurer des épaisseurs, vous devez régler correctement l'appareil. Ce chapitre décrit la procédure à effectuer avant le début des mesures afin de configurer correctement l'affichage sur écran, les réglages ultrasonores et le mode de mesure. La procédure décrite ici s'applique à toutes les versions d'appareil, indépendamment des options Dual Multi ou Data Recorder.

Les paramètres des réglages sont définis automatiquement, en fonction du *réglage (Setup)* choisi. Chaque appareil est fourni avec des réglages standard, et la première chose à faire lors du réglage de l'appareil est de nommer ces fichiers pour qu'ils correspondent au palpeur.

Ce chapitre décrit la procédure de préparation à la mesure d'épaisseur :

- Raccorder un palpeur et configurer l'appareil en chargeant un réglage (voir *Section 3.1 à la page 18*).
- Régler l'apparence de l'affichage de l'appareil (voir *Section 3.2 à la page 21*).
- Régler le gain et la fréquence de récurrence(voir *Section 3.2 à la page 21*).
- Calibrer la combinaison appareil-palpeur (voir *Section 3.3 à la page 26*).
- Régler les valeurs d'alarme maximum et minimum (voir *Section 3.4 à la page 30*).
- Verrouiller et déverrouiller les commandes de l'appareil (voir *Section 3.6 à la page 32*).

3.1 Raccorder le palpeur et charger un réglage

Avant de procéder à la mesure d'épaisseur, vous devez d'abord raccorder un palpeur à l'appareil (voir *Figure 7* ci-dessous) et sélectionner un réglage compatible avec le palpeur.

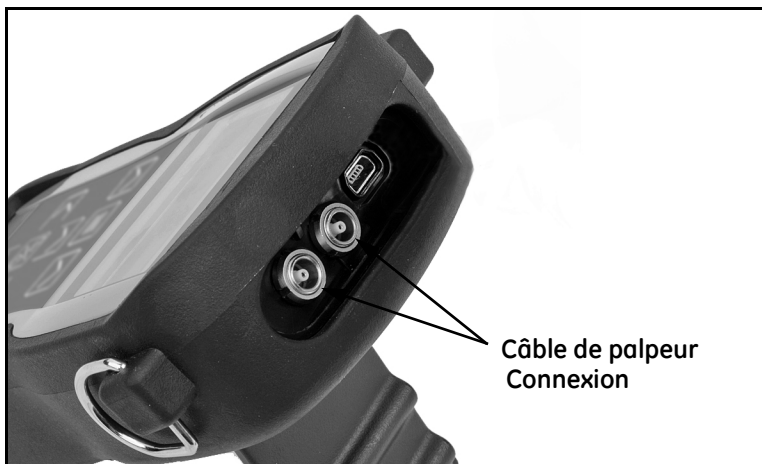



Figure 7 : Vue du dessus de l'appareil

3.1 Raccorder un palpeur et charger un réglage (suite)

Une fois un palpeur raccordé, appuyez sur  pour activer l'affichage *Probe Setup (réglage palpeur)*. L'écran d'affichage *Probe Setup*, représenté en *Figure 8* ci-dessous, permet à l'utilisateur de sélectionner l'un des réglages standard.

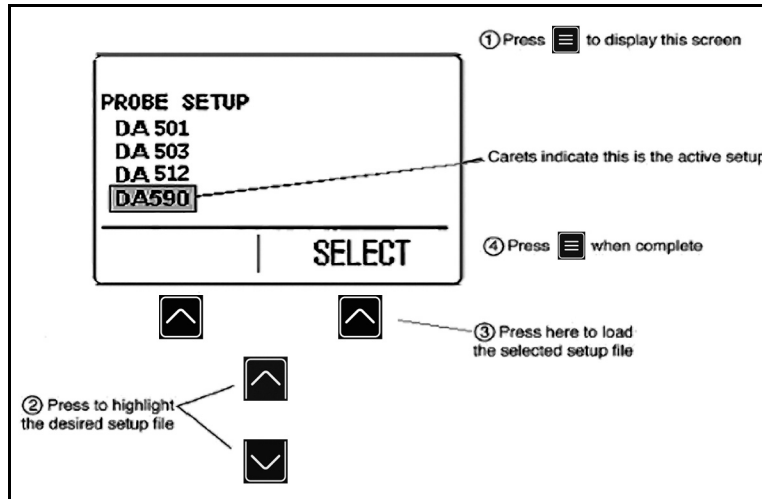


Figure 8 : Sélectionner un réglage




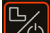




3.1 Raccorder un palpeur et charger un réglage (suite)

Les paramètres suivants seront mis à jour automatiquement dès qu'un réglage est activé :

- Mode d'affichage
- Gain
- Résolution d'affichage de valeur mesurée
- Mode de mesure
- Epaisseur nominale - lorsque DIFF ou %RR est sélectionné
- Réglage d'alarme minimum
- Réglage d'alarme maximum

3.2 Configurer l'appareil

Avant d'utiliser le DM5E, il faut programmer les paramètres listés à la page suivante dans l'écran d'affichage *Configuration* (voir *Figure 9*) comme suit :

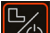1. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour accéder à l'écran d'affichage *Configuration*.
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le paramètre voulu à modifier.
3. Une fois le paramètre voulu en surbrillance, appuyez sur  pour programmer ce paramètre.
4. Appuyez sur  ou sur  pour régler la valeur du paramètre, puis appuyez sur  pour confirmer le nouveau réglage.
5. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que tous les paramètres restants soient réglés. Une fois tous les réglages configurés, appuyez sur  pour revenir à l'affichage de mesure.

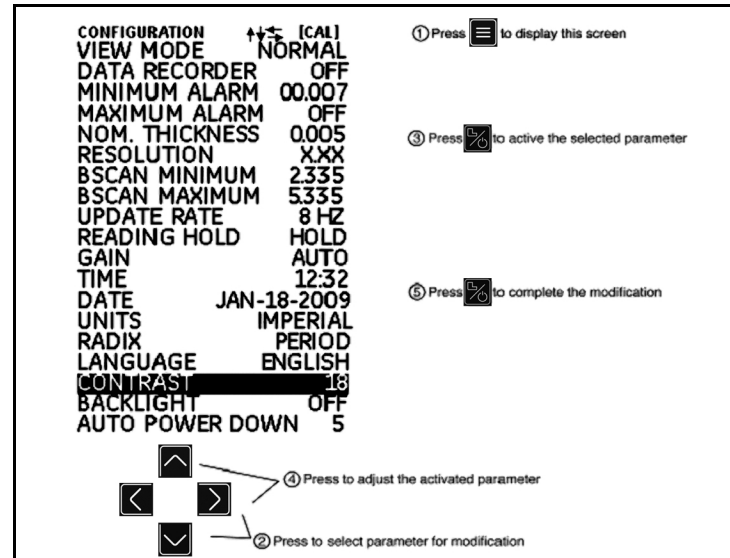


Figure 9 : Le menu Configuration



3.2 Configurer l'appareil (suite)

A l'aide de la procédure décrite à la page précédente, configurez les paramètres suivants :

- LANGUAGE – Sélectionnez la langue
- UNITS – Sélectionnez Inch ou Millimètres comme unités.
- RESOLUTION – Définissez le nombre de décimales pour l'affichage des valeurs mesurées.
- UPDATE RATE – Mise à jour de la mesure affichée à une fréquence de 4 ou 8 Hz
- RADIX – Sélectionnez un point (.) ou une virgule (,) comme décimale.
- DUAL MULTI – Sélectionnez ON (activé) ou OFF (désactivé)
- READING HOLD – Sélectionnez HOLD ou BLANK
- TIME – Réglez l'heure au format HH:MM
- DATE – Réglez la date au format Mois-Date-Année
- BSCAN MINIMUM - Affichage BSCAN de la valeur minimale
- BSCAN MAXIMUM - Affichage BSCAN de la valeur maximale
- AUTO POWER DOWN – Sélectionnez ON (activé) puis choisissez le délai après lequel l'appareil doit s'éteindre automatiquement, 5/10/15/30 minutes après le dernier actionnement d'une touche (aucune valeur mesurée ne sera perdue), ou sélectionnez OFF (désactivé) pour que l'appareil reste allumé jusqu'à ce qu'il soit manuellement éteint.
- CONTRASTE – Règle le contraste de l'affichage à l'écran.
- BACKLIGHT – Règle le rétro-éclairage de l'affichage. Un réglage ON (activé) augmente l'utilisation des piles, un réglage AUTO entraîne l'illumination du rétro-éclairage qui demeure allumé pendant cinq secondes à chaque actionnement d'une touche.






3.2.1 Régler le gain de l'appareil

Le niveau de gain de l'appareil peut être réglé sur AUTO, DEFAULT, HIGH, (auto, par défaut, haut) ou sur un réglage LOW (bas) de réduction de bruit. Pour sélectionner le réglage de gain de l'appareil :

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option GAIN.
3. Appuyez sur  pour activer l'option, puis utilisez  ou  pour régler la valeur sélectionnée et utilisez  ou  pour sélectionner la position du curseur.
4. Appuyez sur  une fois le réglage terminé.

3.2.2 Régler la fréquence de récurrence

Les mesures sont mises à jour à une fréquence de 4 ou 8 Hz, sélectionnée par l'utilisateur. Pour sélectionner la fréquence de récurrence :

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option UPDATE RATE.
3. Appuyez sur  pour activer l'option, puis utilisez  ou  pour ajuster le réglage.
4. Appuyez sur  une fois le réglage terminé.

3.2.3 Saisir l'épaisseur nominale

Quand vous utilisez le réglage DIFF ou %RR, l'appareil indique deux valeurs qui représentent la différence entre l'épaisseur actuelle et l'épaisseur nominale (soit dans l'unité actuellement sélectionnée soit en %). Procédez comme suit pour saisir ou pour modifier manuellement l'épaisseur nominale :

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option NOM THICKNESS.
3. Appuyez sur  pour activer l'option, puis utilisez  ou  pour régler la position sélectionnée et utilisez  ou  pour sélectionner une valeur différente.
4. Appuyez sur  une fois le réglage terminé.

3.3 Calibrage de l'appareil

Avant d'utiliser le DM5E, l'appareil et le palpeur raccordé doivent être calibrés en utilisant un ou plusieurs étalons d'une épaisseur connue. Assurez-vous que le réglage correspondant est sélectionné avant de lancer le processus de calibrage. Puis, vous pouvez sélectionner le mode de calibrage 1pt, 2pt, ou AUTO dans le menu LOCKOUT (verrouillage). Pour effectuer le calibrage, suivez les instructions à l'écran de votre appareil et en *Figure 10 à la page 27* (mode 1pt), *Figure 11 à la page 28* (mode 2pt) ou *Figure 12 à la page 29* (mode Auto).

Remarque : *Un calibrage correct est essentiel pour un travail précis. Pour cette raison, l'appareil doit être calibré de nouveau en cas de changement de matériau ou de température de l'objet à contrôler, en cas d'un échange du palpeur, en cas de modification des paramètres de l'appareil, ou conformément au rapport de contrôle que vous utilisez.*

3.3 Calibrage de l'appareil (suite)

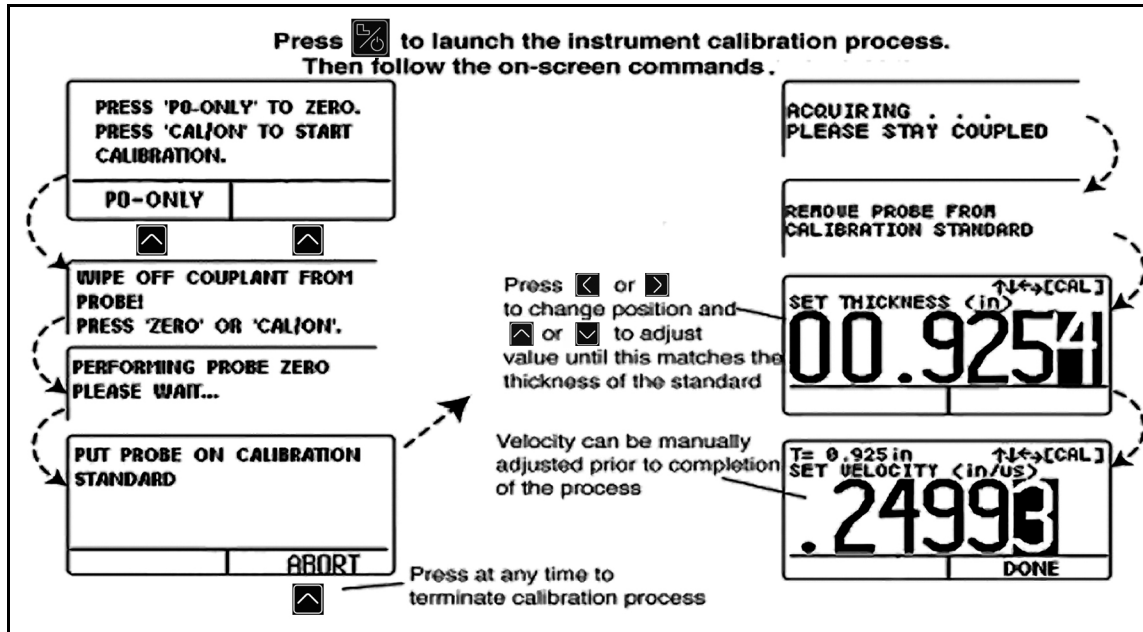


Figure 10 : Procédure de calibrage de l'appareil (mode 1pt)

3.3 Calibrage de l'appareil (suite)

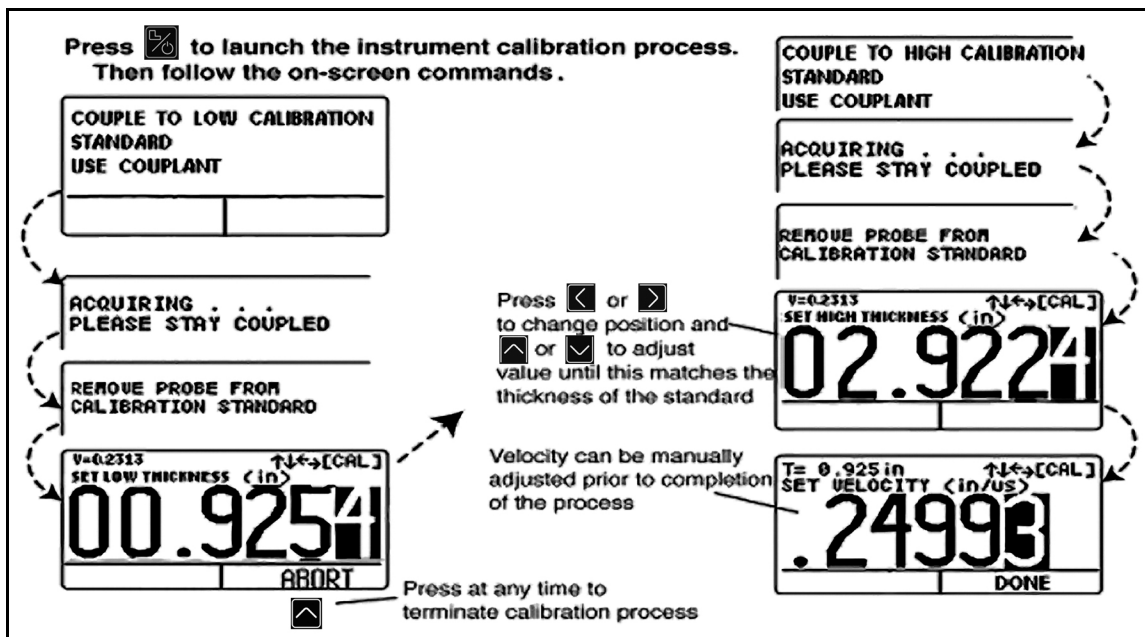


Figure 11 : Procédure de calibrage de l'appareil (mode 2pt)

3.3 Calibrage de l'appareil (suite)

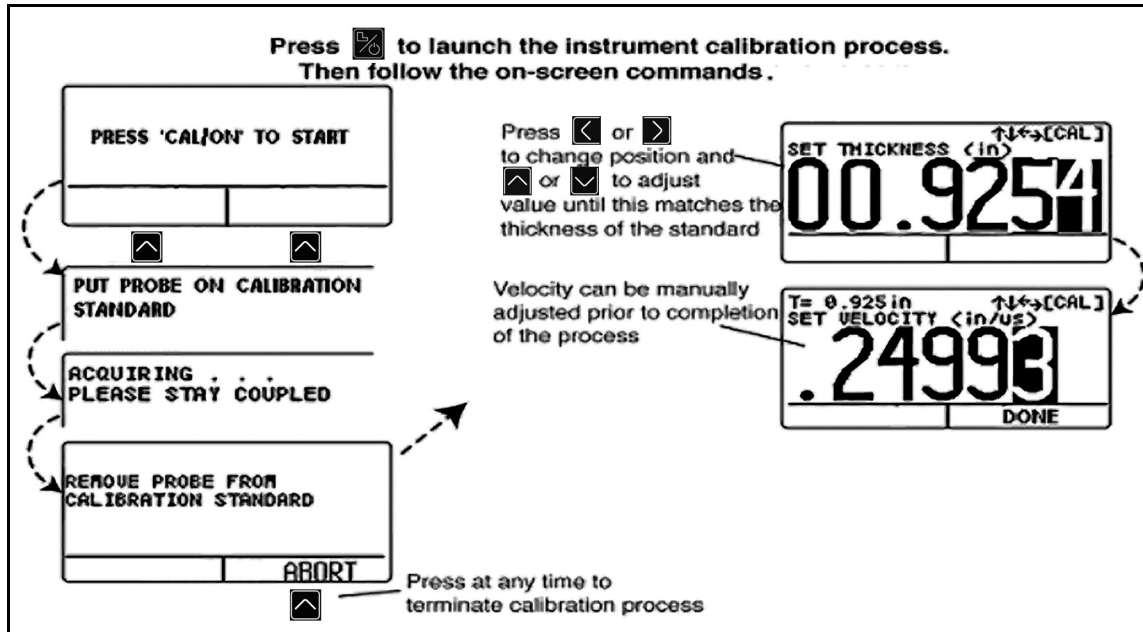













Figure 12 : Procédure de calibrage de l'appareil (mode Auto)

3.4 Ajuster le seuil pour alarme de valeur mini et maxi

Lorsque la valeur de mesure d'épaisseur excède le réglage d'alarme mini ou maxi, la valeur de mesure alterne entre des affichages pleins ou vides, sauf en mode B-SCAN. Lorsqu'une alarme apparaît en mode B-SCAN, la valeur de mesure clignote à intervalles de 1/2 seconde.












Procédez comme suit pour ajuster les seuils des alarmes mini ou maxi:

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran *Configuration* (voir *Figure 9 à la page 21*).
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner MINIMUM ALARM ou MAXIMUM ALARM.
3. Activez le paramètre sélectionné avec la touche .
4. Appuyez sur  ou sur  pour changer la position sélectionnée dans l'épaisseur d'alarme puis appuyez sur  ou sur  pour ajuster la valeur de la position sélectionnée. Appuyez sur les deux touches  et  simultanément pour désactiver le réglage d'alarme.
5. Appuyez sur  une fois l'épaisseur d'alarme réglée à la valeur voulue.

3.5 Plage d'affichage B-SCAN

La plage d'affichage BSCAN par défaut est de 0 à 20 pouces (0 à 50 cm). Nous vous recommandons vivement de régler la plage en fonction de la cible, car le réglage d'une plage appropriée affichera un graphique d'acquisition plus clair. Pour régler la plage, procédez comme suit :

Remarque : Si la valeur BSCAN excède la plage prédéfinie, ce point sera représenté sur le graphique comme égal à la limite de la plage.

1. Appuyez sur  pour accéder à l'écran *Configuration* (voir *Figure 9* à la page 21).
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner BSCAN MINIMUM ou BSCAN MAXIMUM.
3. Activez le paramètre sélectionné avec la touche .
4. Appuyez sur  ou sur  pour changer la position sélectionnée dans l'épaisseur d'alarme puis appuyez sur  ou sur  pour ajuster la valeur de la position sélectionnée. Appuyez sur les deux touches  et  simultanément pour désactiver le réglage d'alarme.
5. Appuyez sur  une fois l'épaisseur d'alarme réglée à la valeur voulue.

3.6 Bloquer et débloquer les touches

Le DM5E permet aux opérateurs de verrouiller des fonctions spécifiques à l'aide de l'affichage de blocage, accessible uniquement depuis l'écran de mesure. Suivez les instructions en *Figure 13 à la page 33* pour accéder à l'affichage et bloquer (ou valider) certaines ou toutes les touches de fonctions.

Remarque : Les fonctions DATA RECORDER et DUAL MULTI sont optionnelles et ne sont disponibles qu'avec les versions avancées de l'appareil. Or, une mise à jour de la version basique est possible en achetant une licence électronique.

Dans le menu *Lockout* (blocage), l'opérateur peut régler le mode de mise à zéro et de calibrage du palpeur (CAL/ZERO MODE) en sélectionnant 1pt, 2pt ou AUTO. L'un des styles suivants de rappel de calibrage peut également être sélectionné :

- **REMIND TIME** – Le rappel de calibrage s'affiche au bout d'un délai écoulé prédéfini depuis le dernier calibrage d'épaisseur. Le réglage indique la valeur de délai prédéfini.
- **CAL READINGS** – Le rappel de calibrage s'affiche après avoir appuyé sur la fonction SEND (envoyer) le nombre de fois indiqué par la valeur de réglage.
- **CAL POWER ON** – Le rappel de calibrage s'affiche chaque fois que l'appareil est allumé lorsque la valeur est réglée sur ON (activé).

3.6 Bloquer et débloquer les touches (suite)

① Press **[←]** and **[→]** simultaneously to access the lockout display

② The lockout password (which remains DM5E unless changed by the user) must be entered on this line using the virtual keyboard.

③ Use to navigate around the virtual keyboard to select each character in the password. To send a selected character to the password line, press **[↵]**.

④ Press when password is completely inputted to access the lockout control screen.

⑤ Press **[↑]** or **[↓]** to select each control to be locked out.

⑥ Press **[🔒]** to LOCK or **[🔓]** UNLOCK the selected control. Press **[⏏]** to exit the lockout display at any time.

⑦ Press to complete the lockout procedure.

Virtual Keyboard:

PASSWORD :													Selected Character	
DM5													↑↓↔[CAL]	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	-	Virtual Keyboard	
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	,	-		
RESET						DONE								

Lockout Control Screen:

LOCKOUT	↑↓[CAL]	Locked indication
GAIN		
SEND		
SETUP		
THK+B-SCAN		
VIEW MODE		
CONFIGURATION		
PASSWORD	DM5E	unlocked indication
CAL/ZERO MODE	1-PT	
REMIND TIME	OFF	
CAL READINGS, CAL POWER ON	OFF	
LICENSE: DATA REC		
LICENSE: DUAL MULTI		
DONE		

Figure 13 : Bloquer et débloquer les touches de fonction

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Chapitre 4. Mesurer l'épaisseur

Après avoir réglé l'appareil de la manière décrite au *Chapitre 3*, des réglages supplémentaires peuvent être effectués en sélectionnant le type de mesure à effectuer et la façon dont elle est affichée. Vous trouverez des informations liées à la configuration et au travail en mode BSCAN. Les sujets spécifiques incluent comment :

- Sélectionner la valeur mesurée à afficher (voir *Section 4.1 à la page 36*)
- Travailler avec le mode de mesure Normal (voir *Section 4.2 à la page 39*)
- Utiliser les modes de mesure Min Scan et Max Scan (voir *Section 4.3 à la page 40*)
- Interpréter le mode de mesure Différence/Taux de réduction (voir *Section 4.4 à la page 41*)
- Travailler avec le mode de mesure B-Scan (voir *Section 4.5 à la page 42*)
- Utiliser le mode de mesure Dual Multi (voir *Section 4.6 à la page 43*)

Remarque : *Charger un réglage correspondant au palpeur raccordé avant d'effectuer les réglages décrits dans ce chapitre. Charger un réglage après avoir effectué ces réglages renverra certains paramètres à la valeur par défaut enregistrée dans le réglage.*


4.1 Sélectionner le mode d'affichage de valeur mesurée

Les appareils DM5E basiques vous offrent quatre modes d'affichage. En outre, deux autres modes d'affichage sont disponibles selon les options installées. Ces modes d'affichage incluent :

- **NORMAL** (Epaisseur uniquement) – La valeur d'épaisseur s'affiche en gros chiffres au centre de l'écran.
- **MIN SCAN** (Epaisseur minimum scan) – Permet à l'utilisateur d'évaluer continuellement l'épaisseur du matériau, dans la mesure où le palpeur demeure couplé ou n'est que brièvement découplé. Une fois la période de contrôle terminée, l'épaisseur minimum du matériau s'affiche. Pendant le contrôle, l'appareil indique l'épaisseur actuelle avec les valeurs mini et maxi observées et la différence calculée entre les deux valeurs. L'écran affiche aussi un Barregraphe proportionnel au temps durant lequel le palpeur n'est plus couplé à la pièce. Si le palpeur est couplé de nouveau avant que le barregraphe soit rempli, le contrôle original pourra être poursuivi. Une fois la période de contrôle terminée, indiquée par le barregraphe plein, l'épaisseur minimum observée pendant la période de contrôle s'affiche.
- **MAX SCAN** (Epaisseur maximum scan) – Permet à l'utilisateur d'évaluer continuellement l'épaisseur du matériau, dans la mesure où le palpeur demeure couplé ou n'est que brièvement découplé. Une fois la période de contrôle terminée, l'épaisseur maximum du matériau s'affiche. Pendant le contrôle, l'appareil indique l'épaisseur actuelle avec les valeurs mini et maxi observées et la différence calculée entre les deux valeurs. L'écran affiche aussi un Barregraphe proportionnel au temps durant lequel le palpeur n'est plus couplé à la pièce. Si le palpeur est couplé de nouveau avant que le barregraphe soit rempli, le contrôle original pourra être poursuivi. Une fois la période de contrôle terminée, indiquée par le barregraphe plein, l'épaisseur maximum observée pendant la période de contrôle s'affiche.

4.1 Sélectionner le mode d'affichage de valeur mesurée (suite)

Remarque : Si des palpeurs très sensibles sont couplés, le couplant excédentaire pourra causer des résultats incorrects. Vous pouvez








l'éviter par un couplage soigneux du palpeur et en appuyant sur la touche  sous HOME. Le contrôle sera alors redémarré dès que le palpeur aura été couplé correctement.

- **DIFF/RR%** (Différence/Taux de réduction) – L'épaisseur actuellement mesurée et l'épaisseur nominale saisie par l'utilisateur s'affichent en haut de l'écran, la différence entre ces deux valeurs (valeurs mesurées moins nominales, exprimées en pourcentage et dimensions) s'affiche au milieu de l'écran.
- **B-SCAN** (B Scan) – Permet à l'utilisateur de contrôler continuellement l'épaisseur du matériau avec un graphe de 1 point par seconde. Pendant le contrôle, la valeur mesurée s'affiche avec les valeurs minimum et maximum observées. L'affichage comporte un barregraphe masqué de 5 secondes qui démarre dès que le palpeur est découplé. Si le palpeur est couplé de nouveau avant que le barregraphe soit rempli, le contrôle original pourra être poursuivi. Appuyer sur la touche SEND enregistre la valeur minimum une fois la période de contrôle terminée, indiquée par le barregraphe plein.

Remarque : Les différences affichées peuvent avoir des valeurs positives ou négatives (voir Section 4.4 à la page 41).

4.1 Sélectionner le mode d'affichage de valeur mesurée (suite)

Le mode de mesure affiché par l'appareil peut être modifié comme suit :

1. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour accéder au menu *Configuration*.
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le paramètre VIEW MODE.
3. Appuyez sur  pour activer ce paramètre.
4. Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler les modes disponibles, puis appuyez sur  pour sélectionner le mode en surbrillance.

4.2 Mode d'affichage de valeur Normal

Lorsque le mode d'affichage NORMAL est actif, l'affichage n'affiche qu'une valeur mesurée, comme indiqué en *Figure 14* ci-dessous.

Remarque : *Si le fichier Data Recorder est actif, l'emplacement des données et la valeur enregistrée seront affichés dans le coin supérieur gauche de l'écran, au lieu de la valeur de vitesse du matériau.*

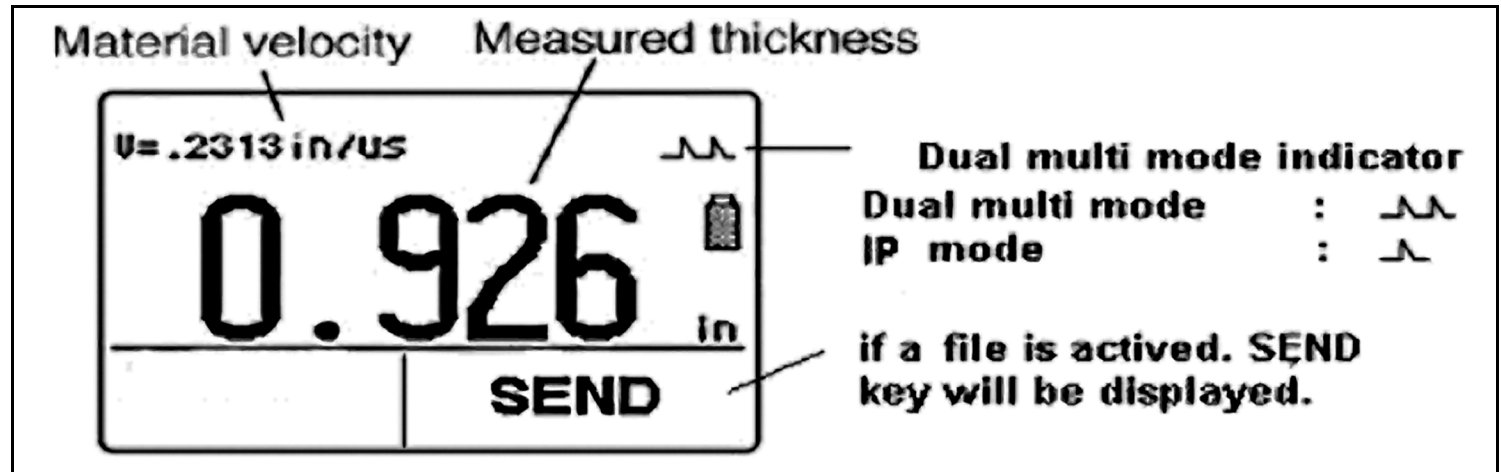


Figure 14 : Mode d'affichage de valeur NORMAL

4.3 Modes d'affichage de mesure Min Scan et Max Scan

Les modes MIN SCAN et MAX SCAN permettent à l'utilisateur de contrôler continuellement l'épaisseur du matériau puis, une fois la période de contrôle terminée, d'afficher les valeurs extrêmes (minimum ou maximum) observées. Pendant le contrôle, l'épaisseur s'affiche avec les valeurs minimum et maximum observées (voir *Figure 15* ci-dessous). Une fonction de temporisation permet de découpler momentanément le palpeur pendant la période de contrôle. Dans ces modes, l'appareil continue de collecter et de comparer les valeurs mesurées tant que la période de temporisation n'est pas dépassée.

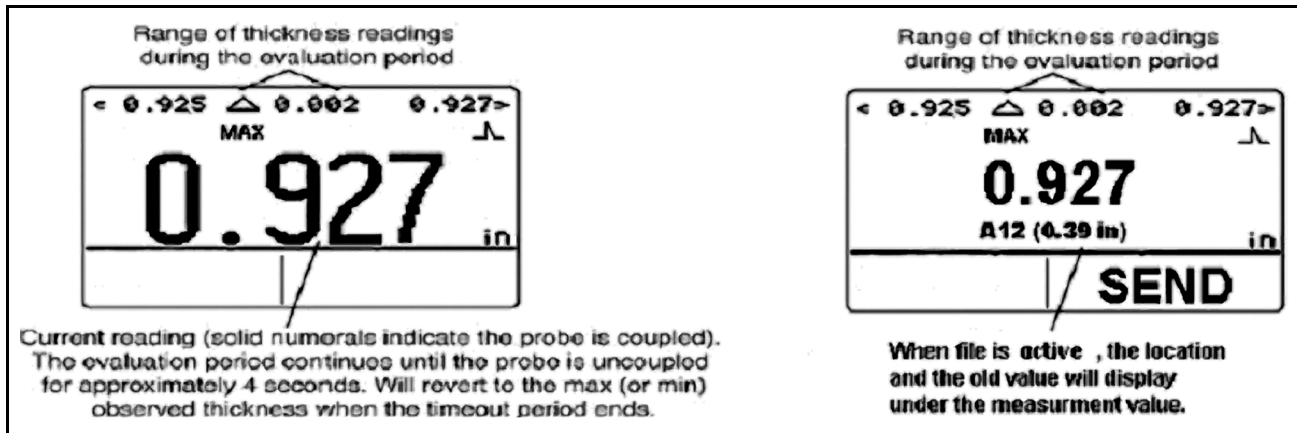


Figure 15 : Mode d'affichage de mesure MAX SCAN

4.4 Mode d'affichage Différence/taux de réduction

Ce mode d'affichage (voir *Figure 16* ci-dessous) affiche l'épaisseur actuellement mesurée et une épaisseur nominale saisie par l'utilisateur ainsi que la différence entre ces deux valeurs (« mesurée » moins « nominale ») exprimées en pourcentage et dimensions.

Remarque : Les différences affichées peuvent avoir des valeurs positives ou négatives.

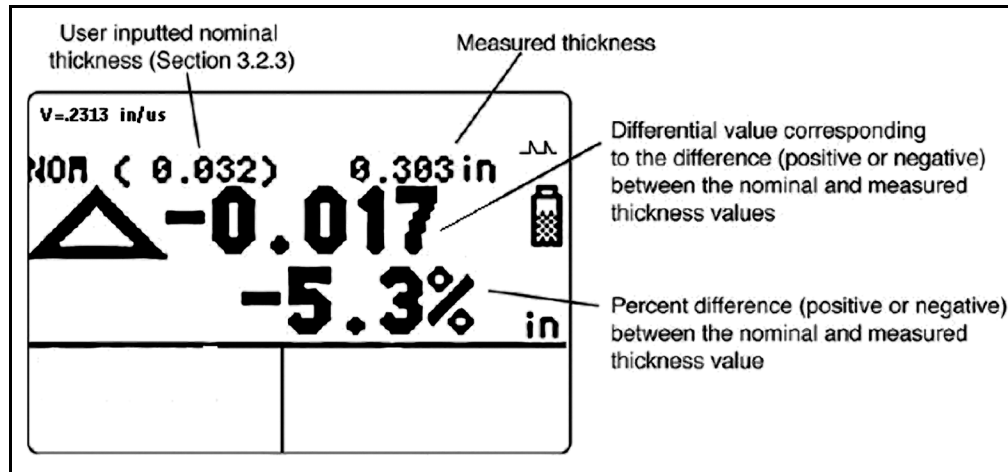


Figure 16 : Mode d'affichage de mesure DIFF/RR%

4.5 Mode d'affichage de mesure B-SCAN

Le mode B-SCAN (voir *Figure 17* ci-dessous) permet à l'utilisateur d'afficher continuellement l'épaisseur du matériau en mode graphique. Pendant le contrôle, la valeur mesurée s'affiche avec les valeurs minimum et maximum. Une fonction de temporisation permet de découpler momentanément le palpeur pendant la période de contrôle. Dans ce mode, l'appareil continue de collecter et de comparer les valeurs mesurées tant que la période de temporisation n'est pas dépassée. Appuyer sur la touche SEND enregistrera la valeur minimum dans le fichier actif.

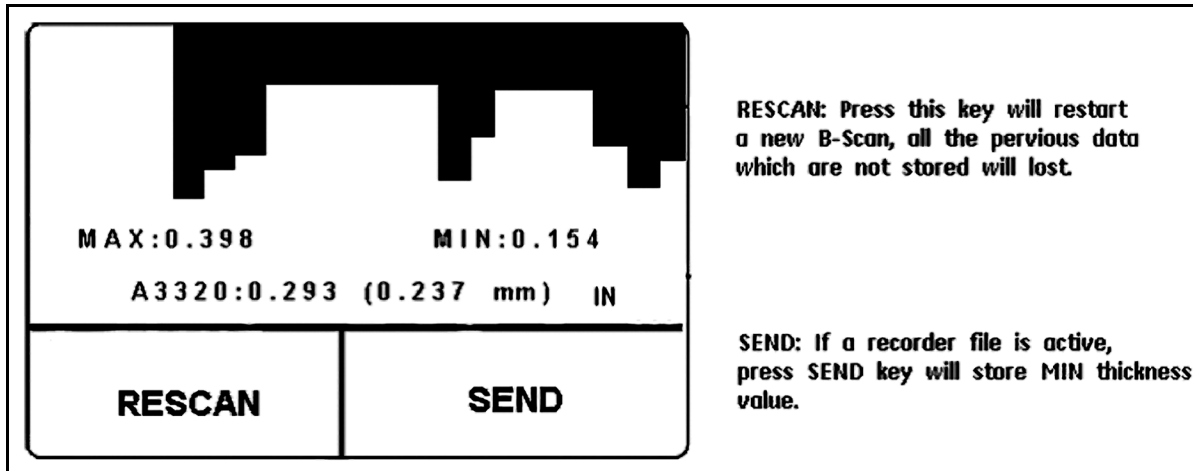





Figure 17 : Mode d'affichage de mesure B-SCAN

4.6 Mode d'affichage de mesure Dual Multi

Des revêtements de protection, y compris la peinture, produisent une erreur significative de mesure de l'épaisseur du métal sous-jacent lors de l'utilisation de techniques de mesure conventionnelles. Le mode Dual-Multi élimine les couches de revêtement de la mesure en mesurant entre les réflexions de paroi arrière successives du métal. La plage de mesure pour chaque palpeur varie en fonction du type et de l'épaisseur du revêtement, de l'épaisseur du métal, et de la qualité du liant entre le revêtement et le métal.

Pour activer ou désactiver le mode Dual-Multi, vous pouvez utiliser le menu Configuration ou appuyer sur la touche  pendant 1,5 seconde en mode de mesure. Une *icône à une crête* () au-dessus de l'icône de pile indique le mode IP, alors qu'une *icône à deux crêtes* () au-dessus de l'icône de pile indique le mode Dual Multi (voir *Figure 18 à la page 44*).

Remarque : *La version basique du DM5E ne possède pas la fonction Dual Multi. Seules les versions DM5E et DM5E DL spécialement équipées offrent la fonction Dual Multi.*

4.6 Mode d'affichage de mesure Dual Multi (suite)

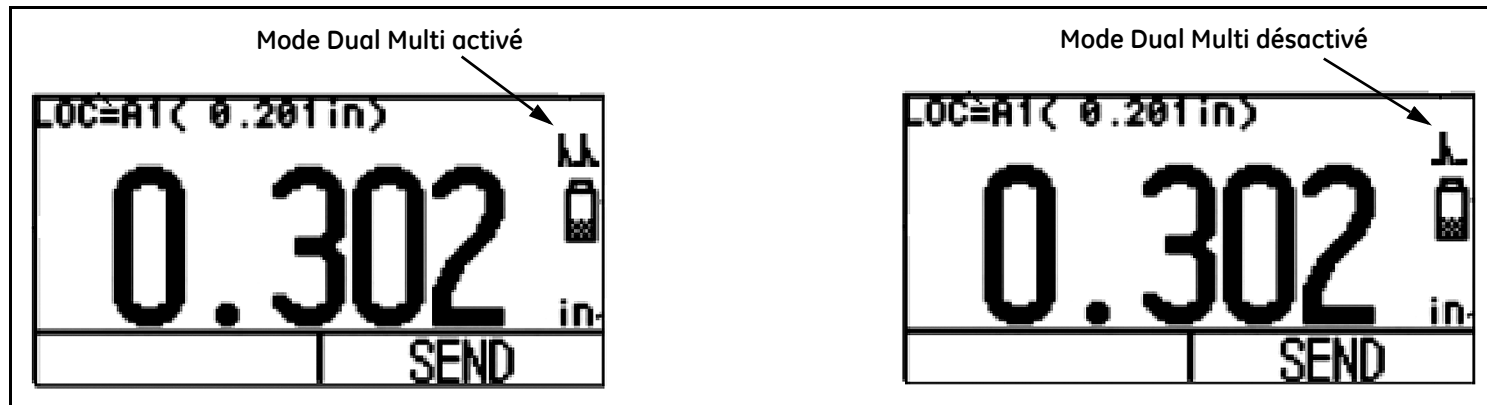


Figure 18 : Mode d'affichage de mesure DUAL MULTI

Chapitre 5. Travailler avec l'option Data Recorder

Remarque : *Les instructions de ce chapitre s'appliquent qu'aux appareils ayant l'option Data Recorder (Enregistreur de données).*

Une fois installée et activée, l'option Data Recorder permet à l'utilisateur de créer des fichiers de données, d'enregistrer des valeurs d'épaisseur mesurées (et le B-SCAN correspondant, le cas échéant), et de naviguer dans le contenu des fichiers. Vous y apprendrez comment :

- créer des nouveaux fichiers de données (voir *Section 5.1 à la page 46*)
- charger et effacer des fichiers enregistrés (voir *Section 5.2 à la page 49*)
- enregistrer des épaisseurs dans des fichiers de données (voir *Section 5.3.1 à la page 51*)
- naviguer dans le fichier de données afin d'enregistrer ou de remplacer des valeurs mesurées (voir *Section 5.3.2 à la page 51*)

5.1 Créer un nouveau fichier de données


Quand vous créez un fichier de données, vous devez saisir un nom. Cependant, vous pourrez saisir d'autres informations. Vous pouvez spécifier les paramètres suivants pendant la procédure de nomination des fichiers :



- les nombres de LIGNES et de COLONNES dans le fichier de données (voir *Figure 20 à la page 48*).
- le SENS D'AVANCE (voir *Figure 20 à la page 48*).
- les NOTES liées au fichier de données

Remarque : *Après avoir créé le fichier, vous ne pouvez plus corriger le nom, le nombre de positions mémoire et le SENS D'AVANCE. Seul le contenu des NOTES peut être modifié. Pour cela, choisissez d'abord un fichier et modifiez ensuite les paramètres souhaités.*




Suivez les étapes 1 à 5 en *Figure 19 à la page 47* pour créer un nouveau fichier de données.

5.1 Créer un nouveau fichier de données (suite)

① Press  to access the CONFIGURATION display. Then turn DATA RECORDER on.

② Press  to access the File Listing / Creation display, then press  below CREATE.

③ Press when done naming file

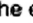④ Press  to activate. Next press  or  to set the ROW number (currently the ending row is set to 4) and the COLUMN number.

⑤ Press to complete the file creation process. Next display screen allows NOTES to be added.

File-name line

Active position

Virtual keyboard

Press to move cursor on file-name line

Press to navigate around virtual keyboard

Press to send selected character to the active file-name position

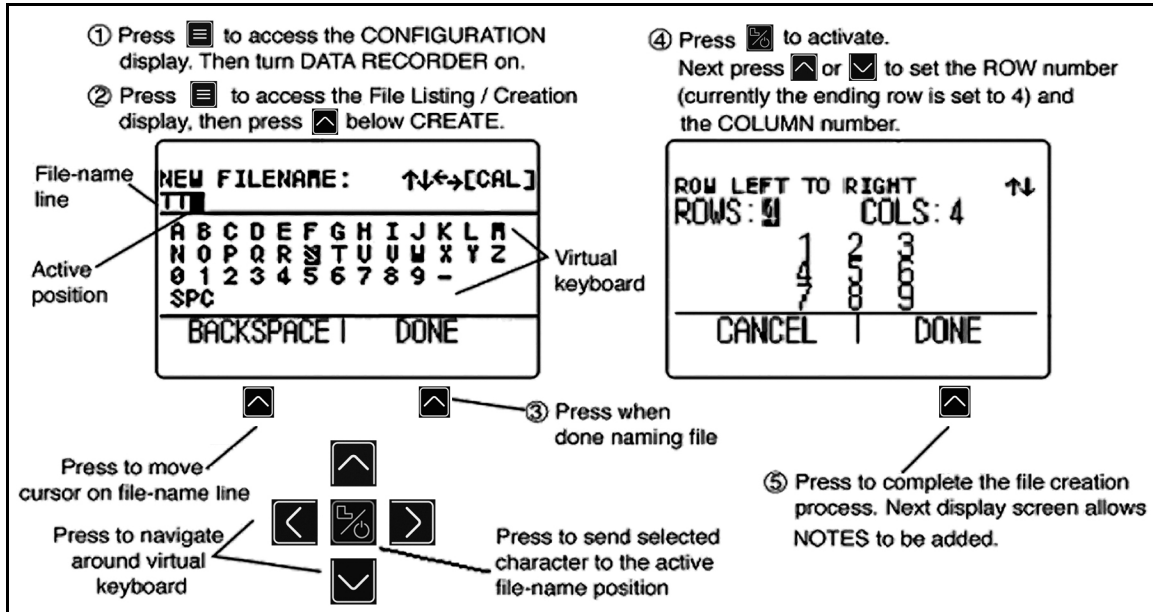


Figure 19 : Créer un nouveau fichier de données


5.1 Créer un nouveau fichier de données (suite)

Name of active file

First column

First row


TTS1XX			
	A	B	C
1	EMPTY	0.000	EMPTY
2	EMPTY	EMPTY	EMPTY
3	EMPTY	EMPTY	EMPTY
HOME			SEND

Press  to display details on active file

Define the file size

ACTIVE FILE	↑↓
TTS1X:	
NUMBER OF ROWS	4
NUMBER OF COLUMNS	4
FOUR ZERO FOUR THREE SIX	
FILES	CREATE

Active file location. When a thickness reading is stored here, the location below this will become the next active location as dictated by the ADVANCE DIRECTION setting below.

Press  to display this screen (if DATA RECORDER is ON)








Press  to view and select from a list of all files

Figure 20 : Définition de la taille et du sens d'avance d'un fichier de données.






5.2 Charger et effacer des fichiers enregistrés

Vous pouvez toujours charger ou bien effacer les fichiers de données enregistrés. Une fois les fichiers chargés, les mesures d'épaisseur peuvent être enregistrées dans les emplacements de fichiers disponibles, mais l'orientation (sens d'avance) ne peut pas être modifié.

5.2.1 Charger un fichier de données

1. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour accéder à l'écran Configuration, puis réglez DATA RECORDER sur ON (activé).
2. Appuyez de nouveau sur  pour lancer le mode Vue Fichier.
3. Activer la fonction de sélection de fichier en appuyant sur  sous FILES. Une liste de fichiers s'affiche.
4. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le fichier enregistré que vous souhaitez charger, puis appuyez sur  pour confirmer la sélection.


5.2.2 Effacer un fichier de données

1. Appuyez de nouveau sur  pour lancer le mode Vue Fichier.
2. Si nécessaire, appuyez sur  sous FILES pour afficher une liste des fichiers enregistrés.
3. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le fichier enregistré que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur la touche  sous ERASE et maintenez-la enfoncée.


IMPORTANT : *Vous ne pouvez pas restaurer les fichiers effacés ou les valeurs mesurées effacées.*

5.3 Enregistrer les épaisseurs dans des fichiers de données





Vous devez d'abord activer Data Recorder dans la vue CONFIGURATION. Une fois Data Recorder activé, le contenu du fichier de données actif s'affiche dans la *Grille de navigation* dans un fichier représentée en *Figure 20 à la page 48*.



Appuyez sur la touche  sous SEND afin d'enregistrer une valeur mesurée à la position mémoire choisie. Faites attention à ce que le réglage de l'unité et des décimales de la valeur mesurée dans les fonctions UNITES et RESOLUTION soit effectué selon vos besoins, voir *Section 3.2 à la page 21*.

5.3.1 Enregistrer la valeur minimum de B-Scan dans des fichiers de données

En mode B-Scan, la valeur minimum est enregistrée dans la position active Data Recorder en appuyant sur  sous SEND.

5.3.2 Naviguer dans le fichier de données

Une fois Data Recorder activé, le contenu du fichier de données actif s'affiche dans la *Grille de navigation* dans un fichier représentée en *Figure 20* à la page 48. Utilisez les touches , ,  et  afin de choisir une position mémoire dans la fenêtre de navigation active. La position mémoire actuelle est indiquée par un bord noir. Dès qu'une position mémoire sera choisie, vous pourrez :

- enregistrer la valeur mesurée à une position mémoire VIDE.
- enregistrer une valeur mesurée en appuyant sur  sous SEND.
- écraser une valeur enregistrée antérieurement en appuyant sur  sous SEND.

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Chapitre 6. Dispositif E/S

Remarque : Les instructions de ce chapitre s'appliquent à toutes les versions du DM5E.

Le DM5E peut communiquer avec des périphériques par le biais de son port E/S intégré. Un câble de raccordement du mini-USB au PC est disponible pour le raccordement à ce port COM virtuel (voir *Figure 21* ci-dessous pour l'emplacement). Avec le logiciel UltraMATE Lite, ou même une simple Macro Excel, un PC peut importer des fichiers de données de l'appareil.



Figure 21 : Emplacement du port COM Mini USB

6.1 Raccordement du DM5E à un PC

Le port E/S de l'appareil peut être raccordé à un PC à l'aide d'un câble mini-USB. Veillez à installer le pilote du port COM virtuel sur le PC avant d'effectuer le raccordement. Puis, suivez les instructions à l'écran de votre PC pour installer le nouveau matériel.

Chapitre 7. Caractéristiques techniques

Le présent chapitre contient une liste des fonctions et des données techniques du DM5E, y compris :

- Données de l'appareil (voir *Section 7.1 à la page 56*)
- Réglages possibles de l'option Data Recorder (voir *Section 7.2 à la page 60*)
- Données du palpeur (voir *Section 7.3 à la page 61*)

7.1 Données de l'appareil

<i>Principe de fonctionnement :</i>	Méthode par échos d'impulsions ultrasonores
<i>Portée de mesure :</i>	Dépend de la sonde et du matériel, 0,60mm à 508mm (0,025in à 20,00in) dans IP au 1er mode de mesure de BW, 2,00mm à 127,0mm (0,079in à 5,00in) en mode de mesure dual-multi, la gamme d'épaisseur de revêtement doit être 0,3mm à 2,50mm (0in à 0,098in).
<i>Résolution de mesure :</i>	défaut de 0,001 pouce (sélectionnable 0,001, 0,01 pouce) par défaut de 0,01 mm (sélectionnable 0,01, 0,1 mm)
<i>Plage de vitesse des matériaux :</i>	0,0200 à 0,7362 po/msec 0,508 à 18,699 mm/msec
<i>Résolution de vitesse du matériau :</i>	0,0001 in/msec 1 m/s
<i>Unités :</i>	pouces (inch) ou millimètres
<i>Calibration :</i>	Calibrage en un point, sur le block ou en l'air, en 2 points

7.1 Données de l'appareil (suite)

<i>Emetteur :</i>	<i>Impulsion d'excitation :</i> Emetteur Spike <i>Tension :</i> 120 V, 50 ohm, à l'aide d'un oscilloscope 20 MHz
<i>Récepteur :</i>	<i>Largeur de bande :</i> 1,5 MHz à 12 MHz à -3 dB <i>Gain :</i> Réglage de gain automatique
<i>Type d'affichage :</i>	Écran LCD graphique haute résolution, 64 x 128 pixels, 53,0 mm x 27,0 mm avec rétroéclairage et contraste réglable
<i>Taux de mise à</i>	jour: 4 Hz ou 8 Hz, sélection de l'utilisateur, 24 Hz taux de capture du mode scan
<i>Affichage de valeur d'épaisseur mesurée :</i>	<i>Mode d'affichage NORMAL :</i> Mode de vue B-SCAN de 5 chiffres, 0,4 po (10,6 mm) <i>de haut :</i> 5 chiffres, 0,1" (2,55 mm) de hauteur
<i>Affichage de la dernière valeur mesurée :</i>	Chiffres pleins ou vides selon la position couplé ou découplé
<i>Réglages :</i>	9 réglages standard de palpeurs

7.1 Données de l'appareil (suite)

<i>Paramètres</i>	d'alarme : alarmes minimales et maximales, plage de 0,010 à 20,00 dans, 0. (0,25 mm à 508 mm) La lecture alterne entre solide et creux lorsque les alarmes sont activées et violées
<i>Alimentation :</i>	2 piles AA
<i>Durée de vie/autonomie de pile :</i>	environ 100 heures
<i>Arrêt de l'appareil :</i>	Sélectionnable TOUJOURS ACTIVE ou ARRET AUTO au bout de 5, 10, 15, 30 minutes d'inactivité
<i>Langue :</i>	anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, japonais et chinois
<i>Connecteurs E/S :</i>	<i>palpeur</i> : Dual Lemo 00 (coax) <i>Mini-USB</i> : MINI-B OTG à STD A
<i>Température :</i>	<i>Utilisation</i> : +10 °F to +120 °F (-10 °C à +50 °C) <i>Stockage</i> : -10 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)
<i>Poids :</i>	0,597 lb (223 g) piles comprises

7.1 Données de l'appareil (suite)

Dimensions : 138 mm x 32 mm x 75 mm

Choc: EC 68-2-27 Ea, selon Mil Std 810C Méthode 516.2 Procédure I avec une impulsion de 15g 11ms demi vague sinusoïdienne appliquée 6 fois par axe

Étanchéité : IEC529 / IP54, Étanche aux poussières / étanche aux gouttes d'eau selon les spécifications CEI 529 pour classification IP54

Remarque : *Sous réserve de modifications techniques.*

7.2 Option Data Recorder

<i>Capacité :</i>	50 000 valeurs mesurées
<i>Structures de fichier :</i>	Grille
<i>Nombre de lignes :</i>	1 à 50 000
<i>Nombre de colonnes :</i>	1 à 223
<i>Noms de fichier :</i>	Nombre maximum de 16 caractères alphanumériques
<i>Logiciel optionnel :</i>	UltraMATE et UltraMATE Lite

Remarque : *Sous réserve de modifications techniques.*

7.3 Données palpeur/traducteur DM5E

	Modèle DA501	Modèle DA503	Modèle DA512	Modèle DA590
Fréquence :	5 MHz	2 MHz	10 MHz	5 MHz
Style de palpeur :	standard	standard	crayon	haute température
Plage de température de fonctionnement (continue) :	- 10 à 70 °C	- 10 à 70 °C	- 10 à 70 °C	- 10 à 204°C
Diamètre de contact :	15 mm (590'')	20 mm (787'')	7,5 mm (300'')	12,7 mm (500'')
IP à la première plage de mesure :	1,0 à 200 mm (0,040 à 8 po)	5 à 300 mm (.200 à 12 »)	0,6 à 60 mm (0,020 à 2,4 po)	1 à 125 mm @20 °C (.040 à 5 » @68 °F) 1.3 à 25.4 mm @204 °C (.050 à 1 » @400 °F)
Plage minimale de mesure multi-échocs :	3,0 à 25 mm	N/A	2,0 à 10 mm	N/A

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Chapitre 8. Entretien

8.1 Entretien de l'appareil

N'utilisez qu'un chiffon doux pour nettoyer le boîtier et l'écran. N'utilisez que de l'eau. Ne jamais utiliser de dissolvants forts, sinon la matière plastique peut devenir fragile ou bien être détruite.

8.2 Manipulation correcte des câbles

- Évitez la torsion et les nœuds dans les câbles.
- Ne saisissez les câbles que par les fiches quand vous branchez les câbles ou quand vous les débranchez.

8.3 Batteries

Contrôlez les piles périodiquement. Enlevez et remplacez toutes les piles qui vous semblent défectueuses. Faites attention au recyclage des piles usagées.

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Annexe A. Informations supplémentaires

Cette annexe contient des informations supplémentaires dont :

- la réinitialisation du logiciel (voir *Section A.1 à la page 66*)
- la mise à jour du logiciel (voir *Section A.1 à la page 67*)
- les informations concernant le site Internet (voir *Section A.3 à la page 69*)
- la déclaration de conformité CEM (voir *Section A.4 à la page 70*)
- les adresses des centres de service après vente (voir *Section A.5 à la page 71*)

A.1 Réinitialiser le logiciel

IMPORTANT : *La procédure suivante règlera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine. Pour cette raison, sauvegardez tous les fichiers que vous voulez maintenir sur un ordinateur avant de commencer la réinitialisation. Pour cela, utilisez le logiciel UltraMATE PC. Toutefois, tout fichier de données enregistré dans l'appareil ne sera pas effacé lors de cette procédure.*

Pour réinitialiser le logiciel de l'appareil :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enfoncez et maintenez la touche . Puis, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que l'affichage indique que la réinitialisation est effectuée.
3. Une réinitialisation réussie est validée lorsque le message RESET COMPLETE s'affiche au milieu en bas de l'écran.

A.1 Mises à jour du microprogramme

Le logiciel du DM5E peut être mis à jour au moyen d'une connexion Internet et d'un outil logiciel de mise à jour. Pour cela, utilisez l'*outil logiciel de mise à jour* mis à votre disposition sur le CD fourni avec le DM5E. Pour effectuer la mise à jour, procédez comme suit :

1. Installez l'*outil logiciel de mise à jour* sur un PC équipé d'une connexion Internet active.
2. Exécutez l'*outil logiciel de mise à jour* depuis le menu Programmes de votre PC. Pour un système MS Windows typique, cliquez sur le bouton DEMARRER, cliquez sur le bouton EXECUTER, sélectionnez PROGRAMMES puis sélectionnez le logiciel de mise à jour (DM5E Upgrade Utility) (voir *Figure 22 à la page 68*).
3. Sélectionnez le bouton « *Browse local disk* » (Rechercher sur disque local) (si le nouveau microprogramme est enregistré sur un lecteur de PC local, ou sélectionnez le bouton « *Download new file* » (Télécharger un nouveau fichier) pour vous connecter au site FTP de GE Sensing & Inspection Technologies (vous devez déjà être connecté à l'Internet pour pouvoir le faire). Le programme fait une comparaison entre la version du microprogramme installée sur votre ordinateur et la version sur le serveur. Si la version sur le serveur est plus récente, le téléchargement du fichier de mise à jour du DM5E commencera.

Remarque : *Si les versions sont identiques, le téléchargement ne s'effectuera pas.*

4. Éteindre le DM5E et raccordez-le au PC.
5. Cliquez sur le bouton « *Upgrade The Instrument* » (Mettre à jour l'appareil).

A.2 Mises à jour du microprogramme (suite)

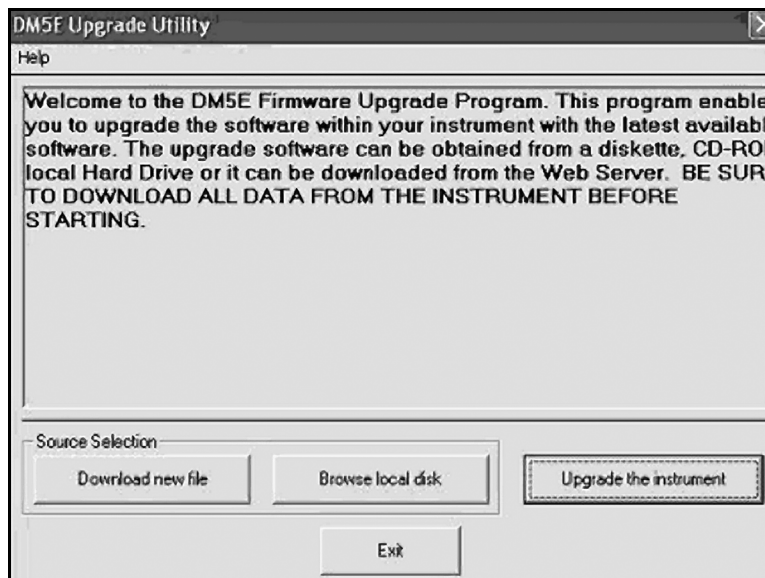




Figure 22 : Modification des réglages de paramètres

A.2 Mises à jour du microprogramme (suite)

2. A l'invite, appuyez sur les touches  et  pendant 3 secondes. Le DM5E passera au mode de reprogrammation. Une fois la mise à jour effectuée, le DM5E se met automatiquement hors tension.

IMPORTANT : *Tous les réglages personnalisés enregistrés seront perdus pendant l'étape suivante. Toutefois, les fichiers de données enregistrés ne seront pas affectés.*

3. Réinitialisez le logiciel interne de l'appareil pour purger la mémoire de l'appareil.

A.3 Informations concernant le site Internet

Les informations suivantes sont disponibles sur le site Internet GE Sensing & Inspection Technologies à www.industrial.ai :

- Informations actuelles sur le logiciel interne de l'appareil
- Logiciel actuel pour la mise à jour du logiciel
- Caractéristiques techniques
- Nouvelles caractéristiques
- Documentation
- Et beaucoup d'autres choses!

A.4 Déclaration de conformité CEM

Déclaration de conformité à la norme de compatibilité électro-magnétique du DM5E :

Mesureur d'épaisseur de corrosion à ultrasons DM5E

Description de l'appareil : Le DM5E est un mesureur d'épaisseur à ultrasons capable de mesurer des matériaux au moyen de transducteurs à ultrasons fonctionnant à des fréquences de 5 à 15 MHz. Cet appareil affiche l'épaisseur de paroi calculée sur la base d'une valeur de temps de vol à travers le matériau et d'une vitesse du son programmée comme paramètre dans l'appareil. L'appareil est prévu pour l'emploi comme un appareil de mesure d'épaisseurs de parois portable dans un environnement industriel. Il n'est pas étudié pour l'emploi dans une boucle d'asservissement fermée d'un système de processus automatisé.

Déclaration de conformité :

Le DM5E est conforme aux normes EN suivantes :

- EN55011: 2007
- EN61000-6-2: 2005

A.5 Sites de fabrication et de service clientèle

Le DM5E est construit avec des composants de haute qualité selon les méthodes les plus modernes. Des contrôles intermédiaires soigneux et un système de gestion de la qualité certifié d'après ISO 9001 assurent une qualité d'exécution optimale de l'appareil. Le DM5E est fabriqué par :

Baker Hughes
China
AC-7, 4F, No.500, Bingke Rd., Zone de libre-échange,
Shanghai 200131, Chine

Pour tout problème ou assistance technique, visitez la page de service après-vente du produit à www.industrial.ai pour trouver le représentant Waygate Technologies le plus proche, ou contactez l'un des *Centres de service clientèle* listés au dos du présent manuel.

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]


Annexe B. Conformité environnementale

Cette annexe contient les informations concernant :

- la directive DEEE (voir Section B.1 à la page 74)
- la mise au rebut des piles (voir Section B.2 à la page 75)

B.1 Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Waygate Technologies participe activement à l'initiative européenne de reprise de déchets électriques et électroniques (DEEE), directive 2012/19/UE.

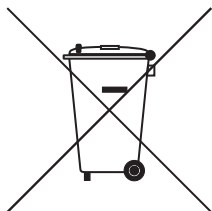

L'équipement que vous avez acquis a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles pour sa production. Il peut contenir des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur la santé et l'environnement.

Afin d'éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et de réduire la pression exercée sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise appropriés. Ces dispositifs vont réutiliser ou recycler de manière appropriée la plupart des matériaux composant votre système en fin de vie.

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre administration des déchets locale ou régionale.

Visitez ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm pour obtenir des instructions de retour et plus d'information sur cette initiative.

B.2 Mise au rebut des batteries



Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être mise au rebut comme les déchets ménagers non triés dans l'Union européenne. Reportez-vous à la documentation de l'appareil pour les informations spécifiques aux batteries. La batterie porte ce symbole qui peut inclure des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb), ou de mercure (Hg). Pour un recyclage correct, retournez la batterie à votre fournisseur ou déposez-la dans un point de collecte.

B.2.1 Que signifie le marquage ?

Les batteries et accumulateurs doivent être marqués (soit sur la batterie ou les accumulateurs, soit sur l'emballage, selon la taille) avec le symbole de collecte séparé. En plus, le marquage doit inclure les symboles chimiques de niveaux spécifiques de métaux toxiques comme suit :

- Cadmium (Cd) plus de 0,002 %
- Plomb (Pb) plus de 0,004 %
- Mercure (Hg) plus de 0,0005 %

B.2.2 Les risques et votre rôle dans leur réduction

Votre participation joue un rôle important dans les efforts de réduction de l'impact des batteries et accumulateurs sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour un recyclage correct, vous pouvez retourner ce produit ou les piles ou accumulateurs qu'il contient à votre fournisseur ou les déposer dans un point de collecte.

Certaines piles ou certains accumulateurs contiennent des métaux toxiques qui représentent de sérieux risques pour la santé et pour l'environnement. Si la loi l'exige, le marquage du produit inclut des symboles chimiques qui indiquent la présence de métaux toxiques : Pb pour le plomb, Hg pour le mercure, et Cd pour le cadmium.

- **Un empoisonnement par le Cadmium** peut provoquer le cancer des poumons et de la prostate. Les effets chroniques incluent la défaillance rénale, l'emphysème pulmonaire, les maladies des os dont l'ostéomalacie et l'ostéoporose. Le cadmium peut également causer de l'anémie, la décoloration des dents et la perte de l'odorat (anosmie).
- **Le plomb** est un poison sous toutes ses formes. Elle s'accumule dans le corps, chaque exposition est donc significative. L'ingestion et l'inhalation de plomb peuvent nuire gravement à la santé. Les risques incluent : lésions cérébrales, convulsions, malnutrition et stérilité.
- **Le mercure** crée des vapeurs dangereuses à température ambiante. Une exposition à de fortes concentrations de vapeur de mercure peut provoquer toute une série de symptômes graves. Les risques incluent : inflammation chronique de la bouche et des gencives, changement de personnalité, nervosité, fièvre et éruptions.

A		C	
Alarmes, réglage minimum et maximum	30	Câbles	
B		Connexions	2
Rétro-éclairage, réglage	22	Port E/S	53
Appareil basique, contenu	5	Maintenance.	63
Batteries		Calibrage	
Mise au rebut	75	Procédure, 1pt	27
Installation	1	Procédure, 2 pt.	28
Indicateur de niveau	3	Procédure, Auto	29
Maintenance	63	Quand calibrer	26
Autonomie	58	Port COM	
Taille	58	voir Port E/S	
B-Scan		Configuration	
Plage d'affichage, réglage	31	Ajuster les réglages	21
Mode de mesure	42	Mode d'affichage	13
Enregistrer la valeur minimum dans un fichier de données	51	Réglages du mode d'affichage	14
		Menu	21
		Paramètres	22

Connexions			
Dispositif E/S	2		
Palpeur	18		
Câble de palpeur	2		
Contraste, réglage	22		
Touches, bloquer et débloquer	32		
Centres d'assistance clientèle	2		
	D		
Data Recorder			
Créer un nouveau fichier	46		
Naviguer dans un fichier	51		
Charger et effacer des fichiers	4		
Caractéristiques techniques	60		
Enregistrer la valeur minimum B-Scan	51		
Enregistrer des valeurs mesurées	50		
Date			
Manuel	i		
Paramétrage	22		
Mode de mesure Différentielle/% de réduction	41		
		Mode d'affichage	
		Configuration	13
		Fichier	12
		Mesure	10
		Options	9
		Palpeur	11
		Mise au rebut	
		Batteries	75
		Déchets électroniques	74
		DM5E	
		Caractéristiques principales	3
		Touches	7
		Alimentation	1
		Allumer/Éteindre	3
		Réglage	17
		Versions disponibles	1, 6
		Mode de mesure Dual Multi	43
		E	
		Déclaration de conformité CEM	70

F		L	
Caractéristiques, principales	3	Langue	
Fichier		Options	58
Données, créer	46	Paramétrage	22
Données, navigation	51	Bloquer et débloquer les touches	32
Données, charger et effacer	49	M	
Mode d'affichage	12	Entretien	
Réglage, chargement	18	Batteries	63
Microprogramme, mise à jour	67	Câbles	63
Touches de fonction, bloquer et débloquer	33	Appareil	63
G		Site de fabrication	71
Gain, réglage	23	Mode de mesure	
I		B-Scan	42
Port E/S		Différence/Taux de réduction	41
Câble	53	Dual Multi	43
Type et emplacement	53	Min Scan & Max Scan	40
K		Normal	39
Touches		Options	36
Touches, Description	7	Sélectionner	38
Photographie	8		

Mesures			
Mode d'affichage.	10		
Enregistrer dans un fichier de données	50		
Epaisseur.	35		
Modes de mesure Min Scan & Max Scan	40		
Mode			
voir Mode de mesure ou Mode d'affichage			
		N	
Epaisseur nominale, réglage	25		
Mode de mesure Normal	39		
		M	
Référence, manuel	i		
PC, raccordement au	54		
Alimentation du DM5E	1		
Allumer/Éteindre	3		
Sonde			
Raccordement	2, 18		
Mode d'affichage.	11		
Affichage de réglage.	19		
Caractéristiques techniques.	61		
			R
			Réinitialisation du logiciel
			66
		S	
			Informations sur la sécurité.
			xiii
			Affichage de réglage, palpeur.
			19
			Fichier de réglage
			Charger
			18
			Paramètres
			20
			Dimensions, appareil
			59
			Logiciel, réinitialiser.
			66
			Caractéristiques techniques
			Data Recorder
			60
			Appareil
			56
			Palpeur/Traducteur
			61
		C	
			Température
			Utilisation
			58
			Stockage.
			58

Épaisseur		Mise au rebut des déchets	
Mesurer	35	Batteries	75
Épaisseur nominale, réglage	25	Équipement électronique	74
Heure, réglage	22	Informations concernant le site Internet	69
Formation, opérateur	viii	Directive DEEE	74
Transducteur		Poids, appareil	58
voir Palpeur			
U			
Unités, réglage	22		
Vitesse de rafraîchissement, réglage	24		
Mise à jour du microprogramme	67		
Outil logiciel de mise à jour	67		
Vérifiez que la sonde est bien placée et bloquée.			
Versions disponibles	1, 6		
Mode d'affichage			
voir Mode de mesure			
W			
Avertissement, généraux	vii		

[pas de contenu prévu pour cette page - passez à la page suivante]

Centres d'assistance clientèle

Amérique du Nord/Sud

721 Visions Drive
Skaneateles, NY 13152
États-Unis
Tél. :+81 442 243 2638

France

68, Chemin des Ormeaux
Limonest 69760
France
Tél. :+81 442 217 9216

Allemagne

Robert Bosch Str. 3
50354 Hürth
Allemagne
Tél. :+81 442 601 333

Espagne

San Maximo, 31, Planta 4A, Nave 6
Madrid 28041
Espagne
Tél. :+34 195 005 990

Chine

5F, Building 1, No. 1 Huatuo Road,
Zhangjiang High-Tech Park,
Shanghai 201203
Chine
Tél. :+81 442 818 1099

Japon

7F Medie Corp Bldg. 8
2-4-14-Kichijoji Honcho,
Musashino-shi
Tokyo 180-0004
Japon
Tél. :+81 442 67 7067

RemoteService@bakerhughes.com

waygate-tech.com

ISO 9001
REGISTERED COMPANY

© 2020 Baker Hughes

Tous droits réservés. Caractéristiques techniques sous réserve de modifications.

Imprimé aux États-Unis

Baker Hughes 

bakerhughes.com